

MAPA DE RISCO - ALTO DO TORORO



Legenda

Área
Área de Risco

Risco

Vulnerabilidade
Deslizamento

Susceptibilidade
Deslizamento

Topografia
Curvas de Nível (5m)

ALTO DO TORORO
SÃO TOMÉ

0 40 80 m

1:1.500

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)


MAPA DE MONITORAMENTO - ALTO DO TORORO



Legenda

- Área**
Área de Risco
- Acesso**
Escadaria
Não pavimentada
Pavimentada
- Ponto de Monitoramento**
Atenuado
Inalterado
- Vegetação**
Árvore de Grande Porte
Bananeira
Capim Colonião
- Feição Antrópica do Terreno**
Lançamento de Esgoto
Lixo/Entulho
Proteção Superficial do Talude
Cicatriz de Deslizamento
- Risco**
Deslizamento
Alto
Médio

ALTO DO TORORO
SÃO TOMÉ




1:1.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR



SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - ALTO DO TORORO

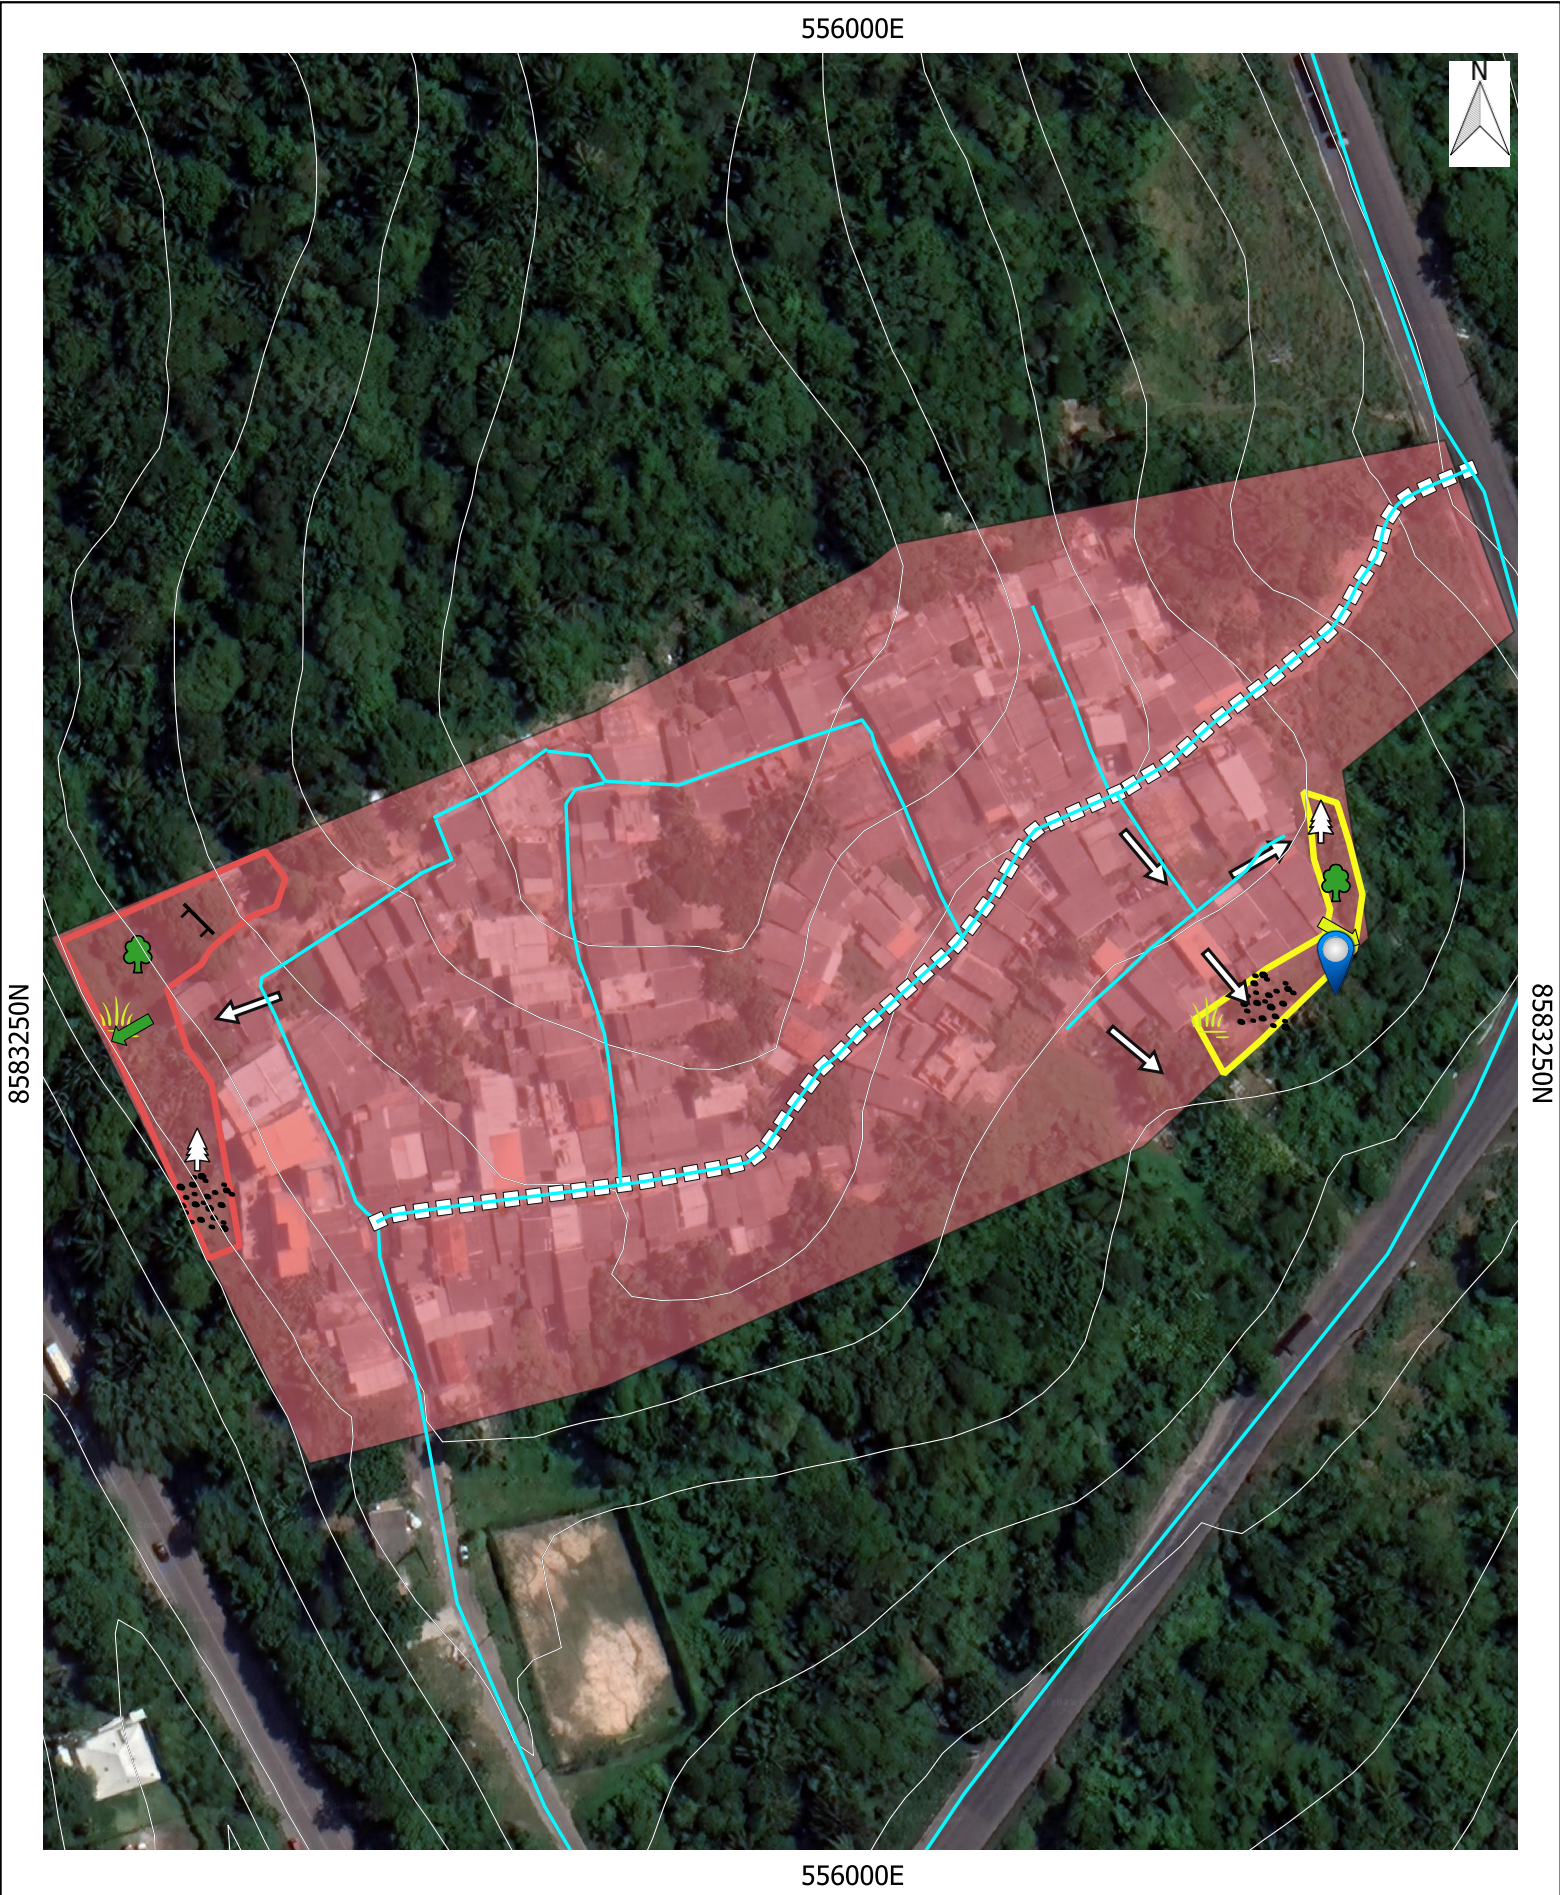

Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Alto do Tororo	1.2 Coordenadas Centroide UTM: 555986 E / 8583270 N
1.3 Endereço Referência: Rua Alto do Tororó	
1.4 Bairro: São Tomé	1.5 Prefeitura-Bairro: II - Subúrbio / Ilhas
1.6 Bacia: São Tomé de Paripe	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:Área com 3,5 ha e 0,9 km de perímetro, localiza-se na porção noroeste da cidade, no Bairro de São Tomé de Paripe. O acesso principal é feito por meio da BA 528, em seguida na Estrada Ponta do Fernandinho, pegando a Rua Alto do Tororó ingressando assim na poligonal. A ocupação é estimada em 61%, consistindo em habitações de até 2 pavimentos de renda média.

2.2 Geologia e GeotecniaDo ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida nos Domínios Geológico-Geotécnicos III (Rochas Sedimentares Cretáceas do Rift do Recôncavo do Sul), predominando sobre essas unidades o solo remobilizado, associado a lixo e entulho (resíduos de construção). As encostas se encontram estáveis e são compostas em seu topo, por solo massapê.

2.3 Drenagem:Não há drenagem natural dentro da poligonal. Quanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 100% da área, enquanto a drenagem pluvial compreende apenas 13% da área da poligonal.

3. DIAGNÓSTICO

A poligonal apresenta duas áreas susceptíveis a deslizamento principalmente associado ao descarte indevido de lixo e vegetação inadequada, os imóveis localizados na crista da encosta apresentam algumas rachaduras que provavelmente são oriundos do recalque diferencial proporcionado pelo solo expansivo de massapê e sua baixa resistência ao cisalhamento.

4. GRAU DE RISCO
Alto
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL
Ademilson Junior - Geólogo/ João Paulo -Geólogo/ Felipe Lobo - Eng.Civil / Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil / Amanda Lima - Estagiária de geologia

Feições Erosivas

└┐ Cicatriz de Deslizamento

Feição Antrópica do Terreno

📍 Lançamento de Esgoto na Encosta

🗑️ Lixo/Entulho

Fluxo de Água Pluvial

➡️ Fluxo Concentrado

Vegetação

🌳 Árvore de Grande Porte

🌴 Bananeira

🌾 Capim Colonião

Infraestrutura

□ □ Rede Drenagem

— Rede de Esgoto

Legenda

— Curvas de Nível - 5m

Inclinação do Talude

➡️ >= 30

➡️ >= 45

Geologia

🟡 Solo Massape

Susceptibilidades

Deslizamento

🔴 Alto

🟡 Médio

037,575 m

1:1.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)