



MAPA DE RISCO - NOVO HORIZONTE DA MANGABEIRA

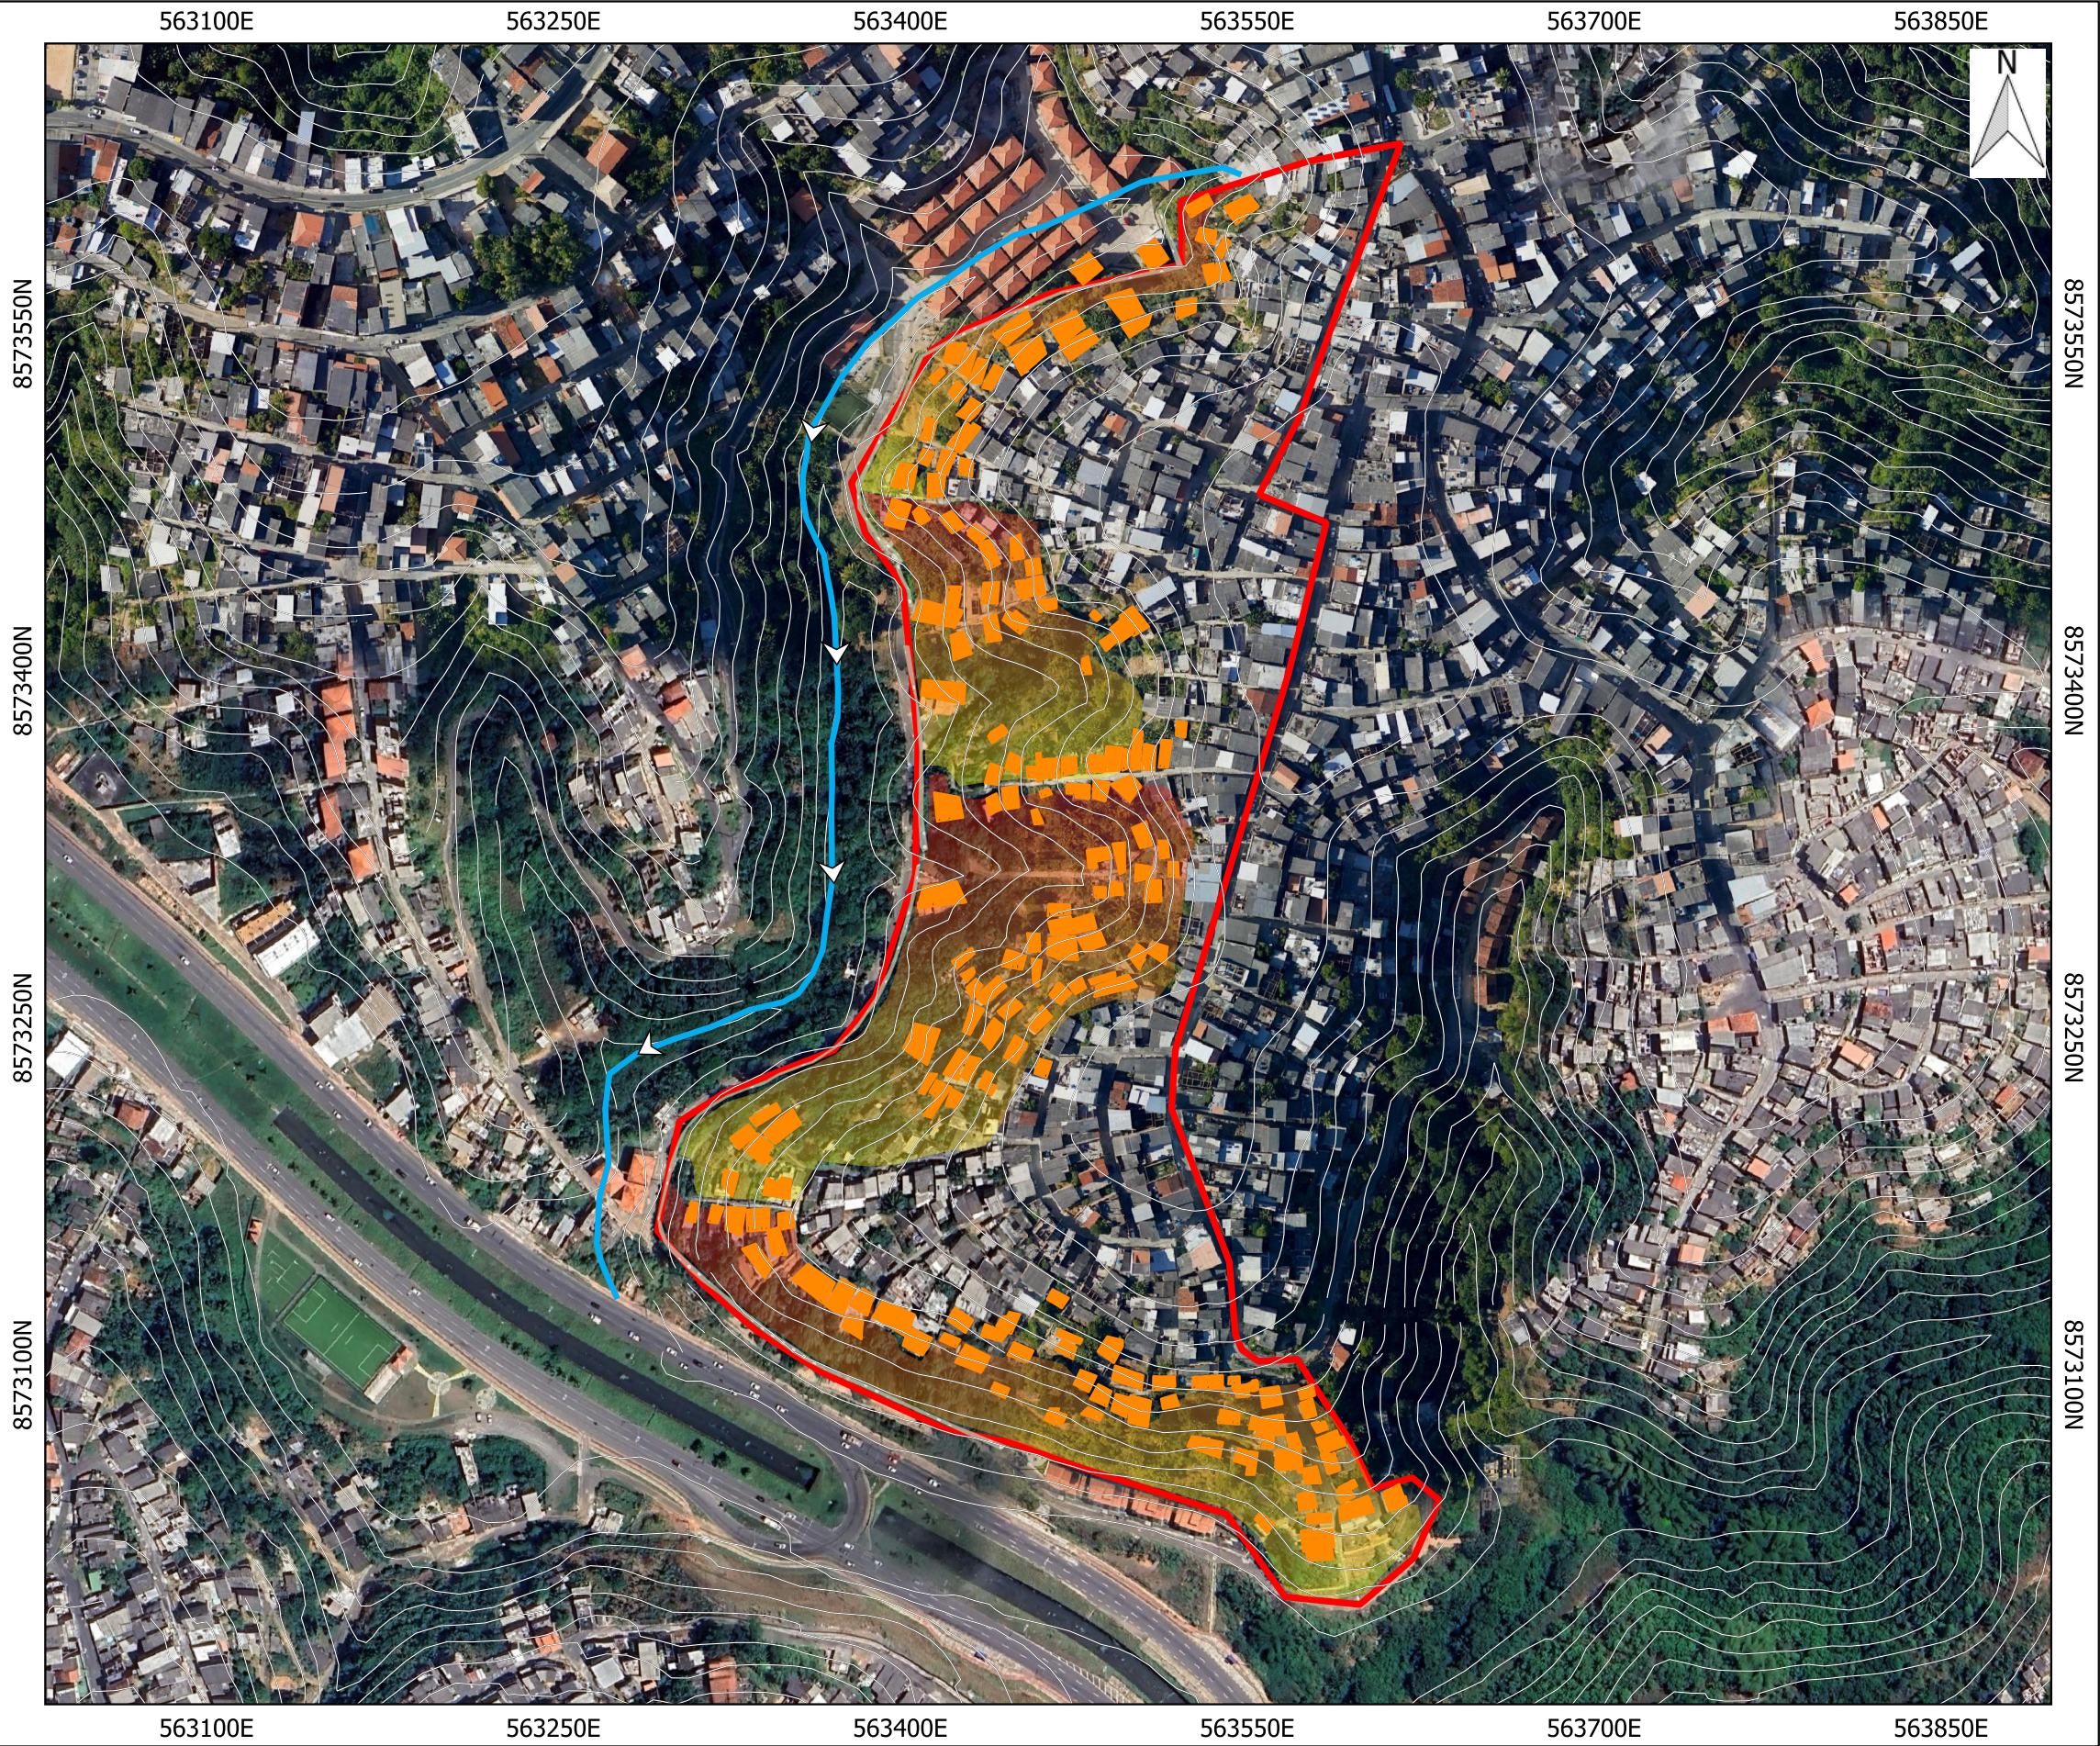

Legenda

- Área**
- Área de Risco
- Drenagem Natural**
- Sentido do Fluxo
 - Curso d'Água
- Risco**
- Vulnerabilidade**
- Deslizamento
- Susceptibilidade**
- Deslizamento
- Intervenções Existentes**
- Estabilização
- Topografia**
- Curvas de Nível (5m)

NOVO HORIZONTE DA MANGABEIRA
CAJAZEIRAS VIII




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - NOVO HORIZONTE DA MANGABEIRA

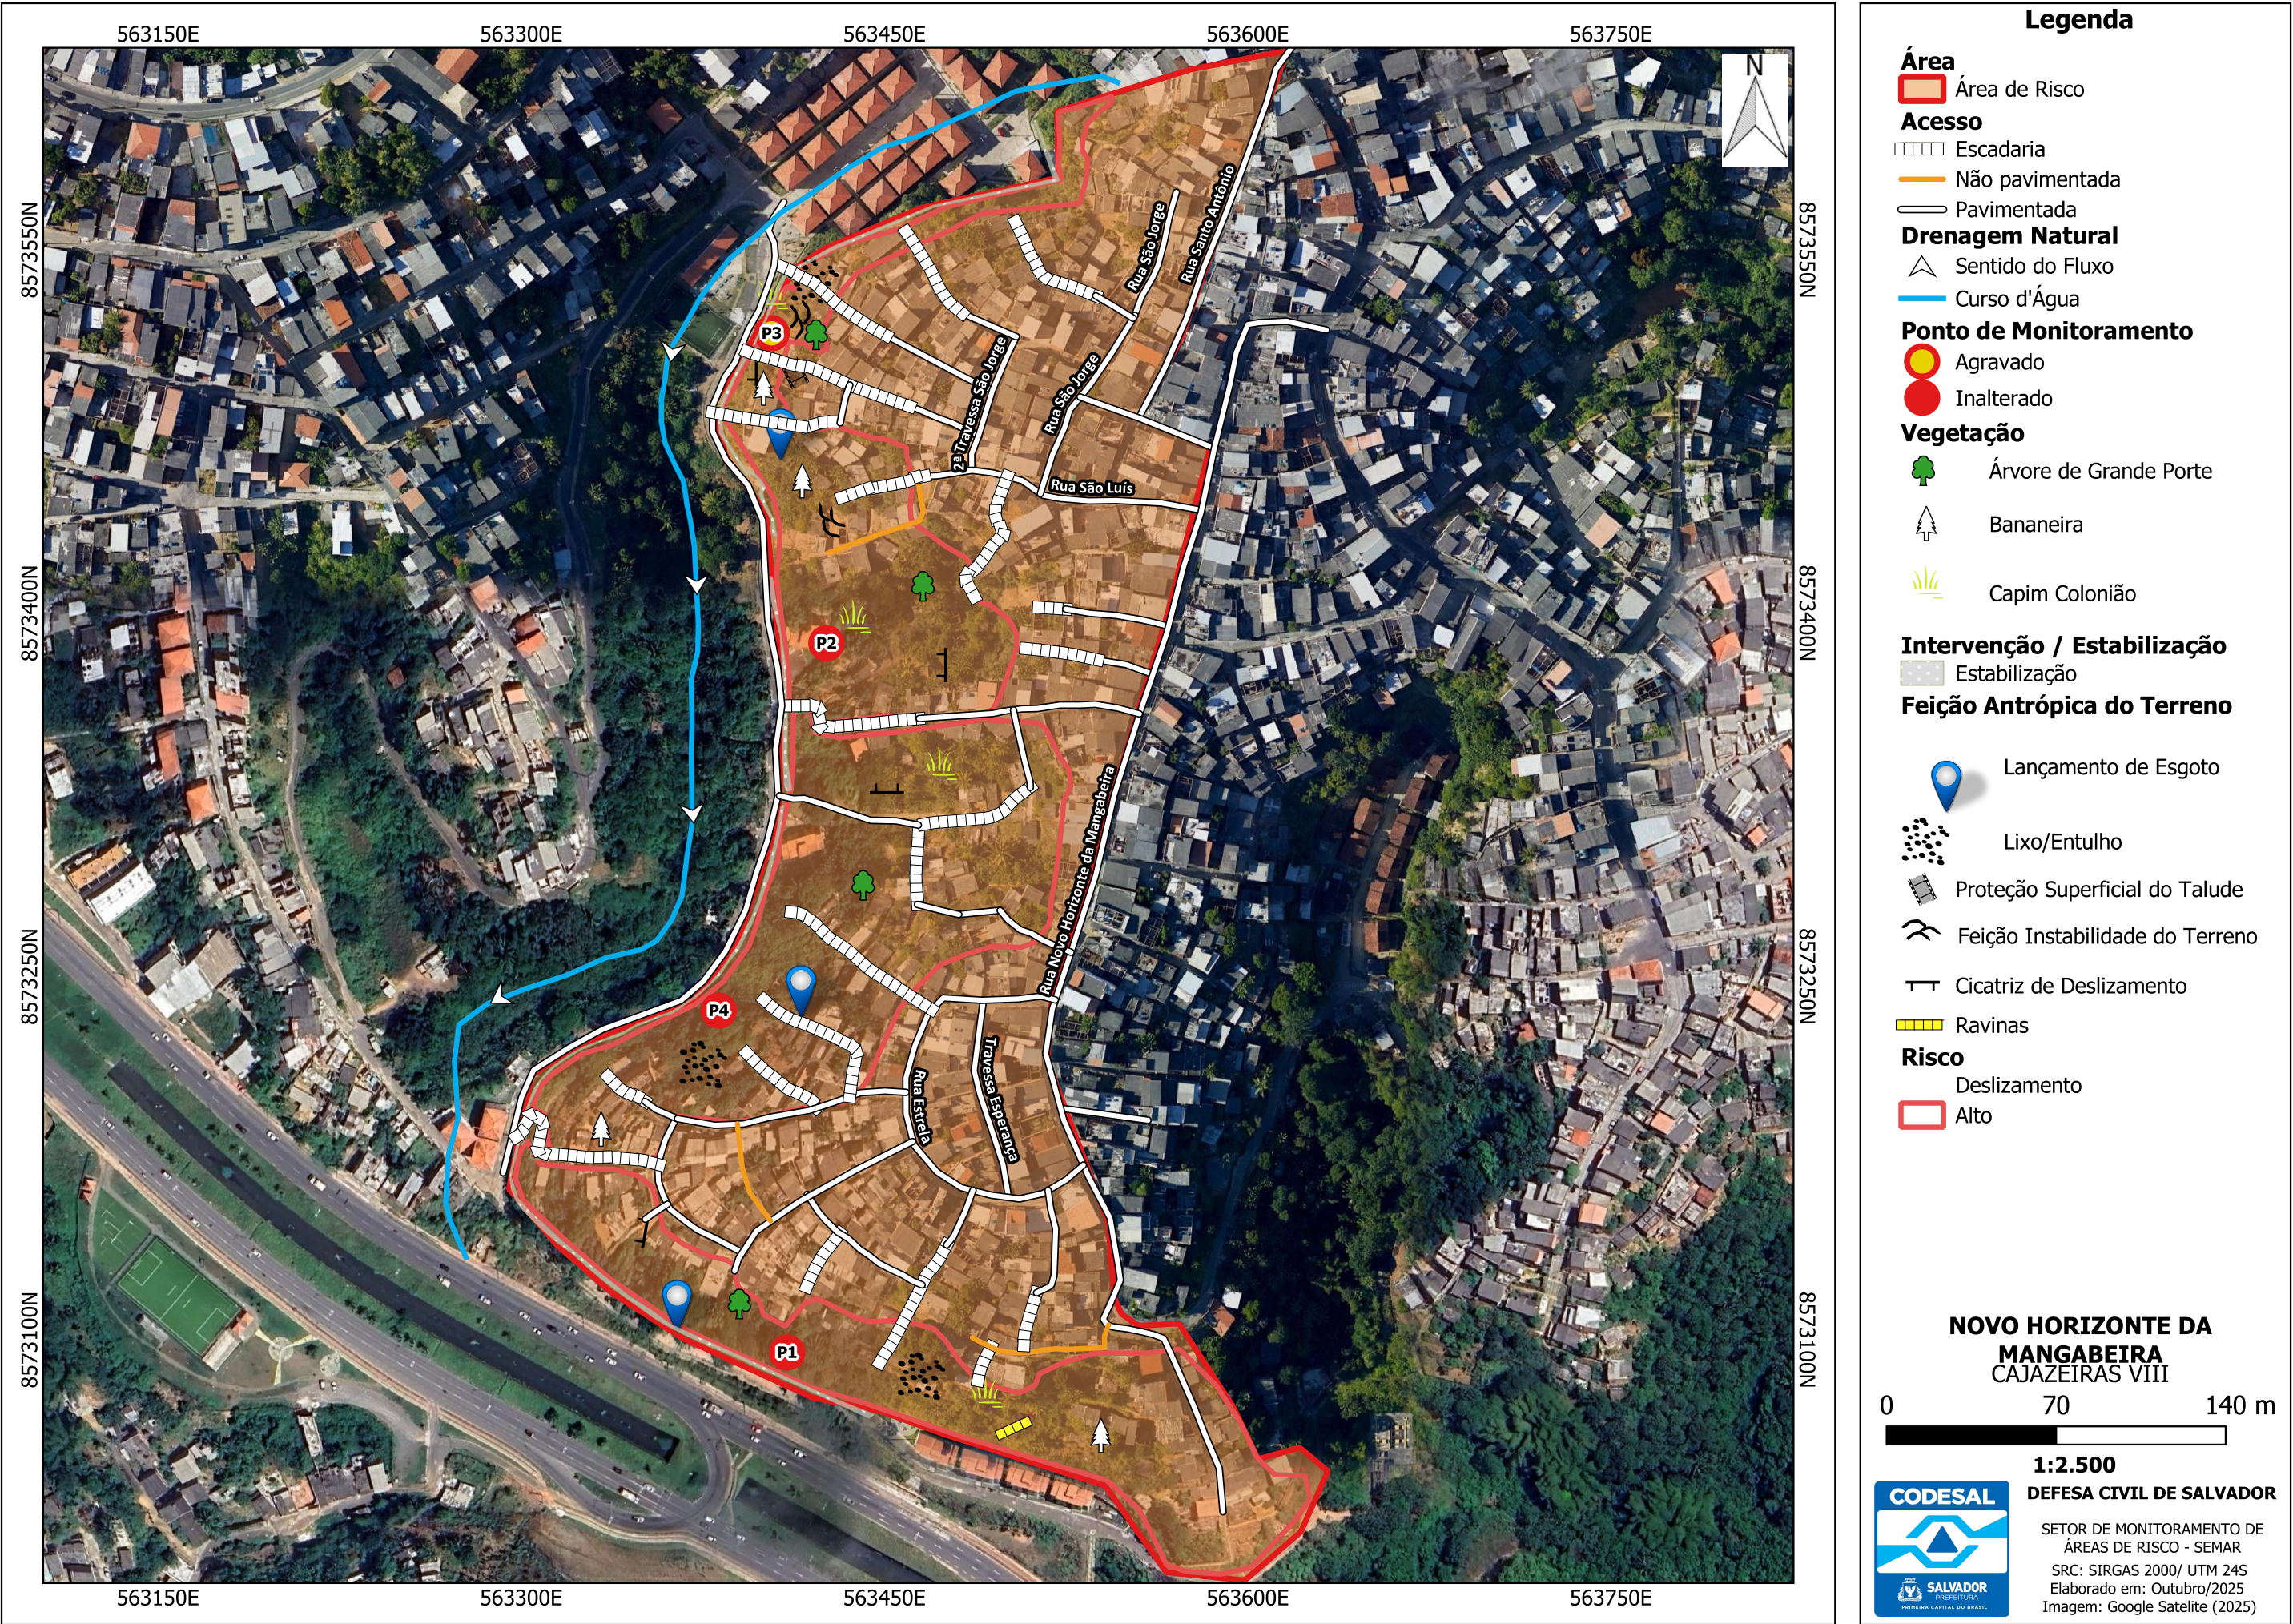

MAPA DIAGNÓSTICO - NOVO HORIZONTE DA MANGABEIRA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Novo Horizonte da Mangabeira

1.2 Coordenadas Centroides UTM: 563474 E / 8573305 N

1.3 Endereço Referência: Rua Novo Horizonte da Mangabeira

1.4 Bairro: Cajazeiras VIII

1.5 Prefeitura-Bairro: III - Cajazeiras

1.6 Bacia: Jaguaribe

1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação:Área localizada na cidade do Salvador, inserida no Bairro de Cajazeiras VIII, podendo ser alcançada pela Via Regional, depois na Estrada da Paciência, posteriormente a Rua Novo Horizonte da Mangabeira ingressando no centro da poligonal. O ponto de referência na Rua Novo Horizonte da Mangabeira são: 563597.99 / 8573501.55.

2.2 Geologia e GeotecniaDo ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida nos Domínios Geológico-Geotécnicos IV (Embasamento Cristalino Pré-cambriano), assim como Domínio Geológico-Geotécnicos II (Depósitos Continental de Cobertura Sedimentar Continental Terciária) predominando sobre essas unidades o solo remobilizado com intensa ação antrópica na área. A ocupação é estimada em 86%, consistindo em habitações de até 3 pavimentos de renda média/baixa.

2.3 DrenagemQuanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 93% área, enquanto a drenagem pluvial abrange 15% da área.

3. DIAGNÓSTICO

Os pontos críticos identificados apresentam fatores preponderantes para deslizamento, as encostas que correspondem a tais pontos são extensas em excesso sendo possível notar diversas feições de instabilidade ao longo de sua extensão. Há, de igual forma, agravante a vulnerabilidade devido ao acúmulo de lixo/entulho nas redes de esgoto/drenagem e a inexistência da mesma em algumas das vias, além da instabilidade decorrente da ocupação indevida, gerando talude de corte e promovendo o desconfinamento da encosta.

4. GRAU DE RISCO

Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Adenilson Junior - Geologo/ João Paulo -Geologo/ Felipe Lobo - Eng.Civil / Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil / Amanda Lima - Estagiária de geologia

Feições Erosivas

Ravinas

Cicatriz de Deslizamento

Feição Instabilidade do Terreno

Feição Antrópica do Terreno

Lançamento de Esgoto na Encosta

Lixo/Entulho

Intervenção/Estabilização

Intervenção de Estabilização

Fluxo de Água Pluvial

Fluxo Concentrado

Vegetação

Árvore de Grande Porte

Bananeira

Capim Colômbio

Infraestrutura

Rede Drenagem

Rede de Esgoto

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Curvas de Nível - 5m

Inclinação do Talude

>= 45

Geologia

Granulito Alterado

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Deslizamento

Alto

075150 m

1:3.000

CODESAL

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)