


MAPA DE RISCO - OLIVEIRA

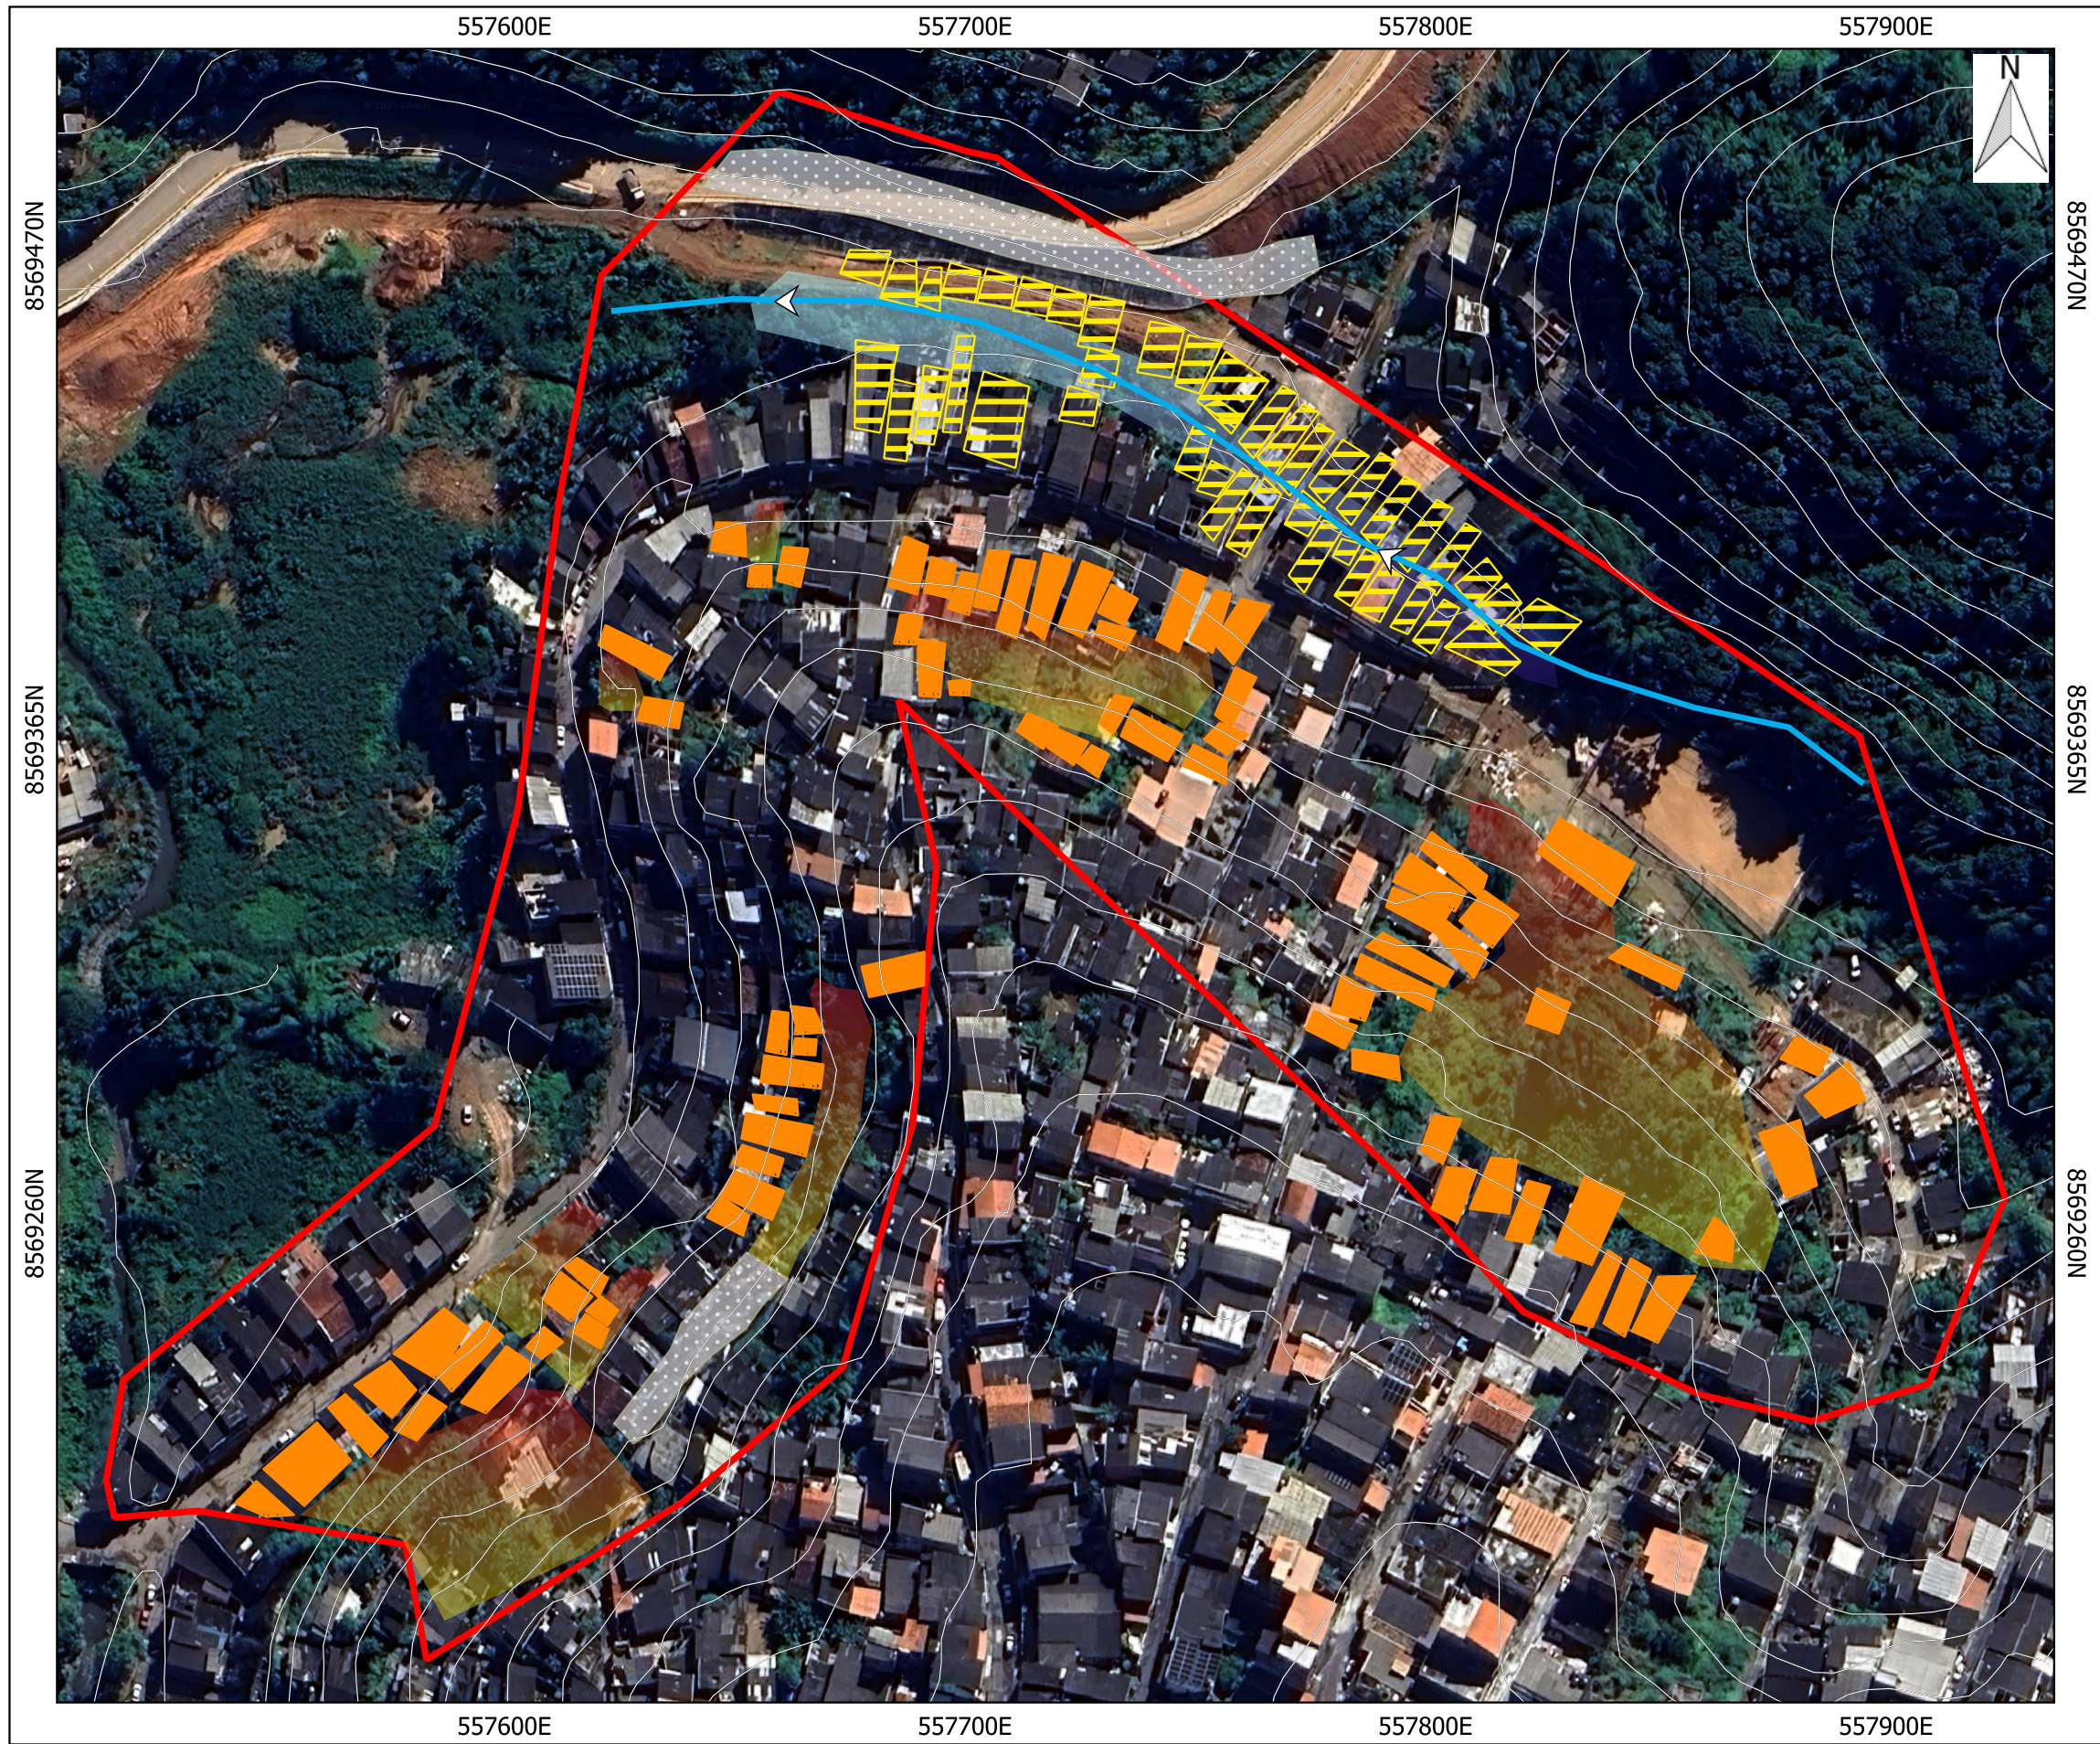

Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Deslizamento

Susceptibilidade

Alagamento

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

OLIVEIRA

ARRAIAL DO RETIRO

0 40 80 m

1:1.500




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - OLIVEIRA

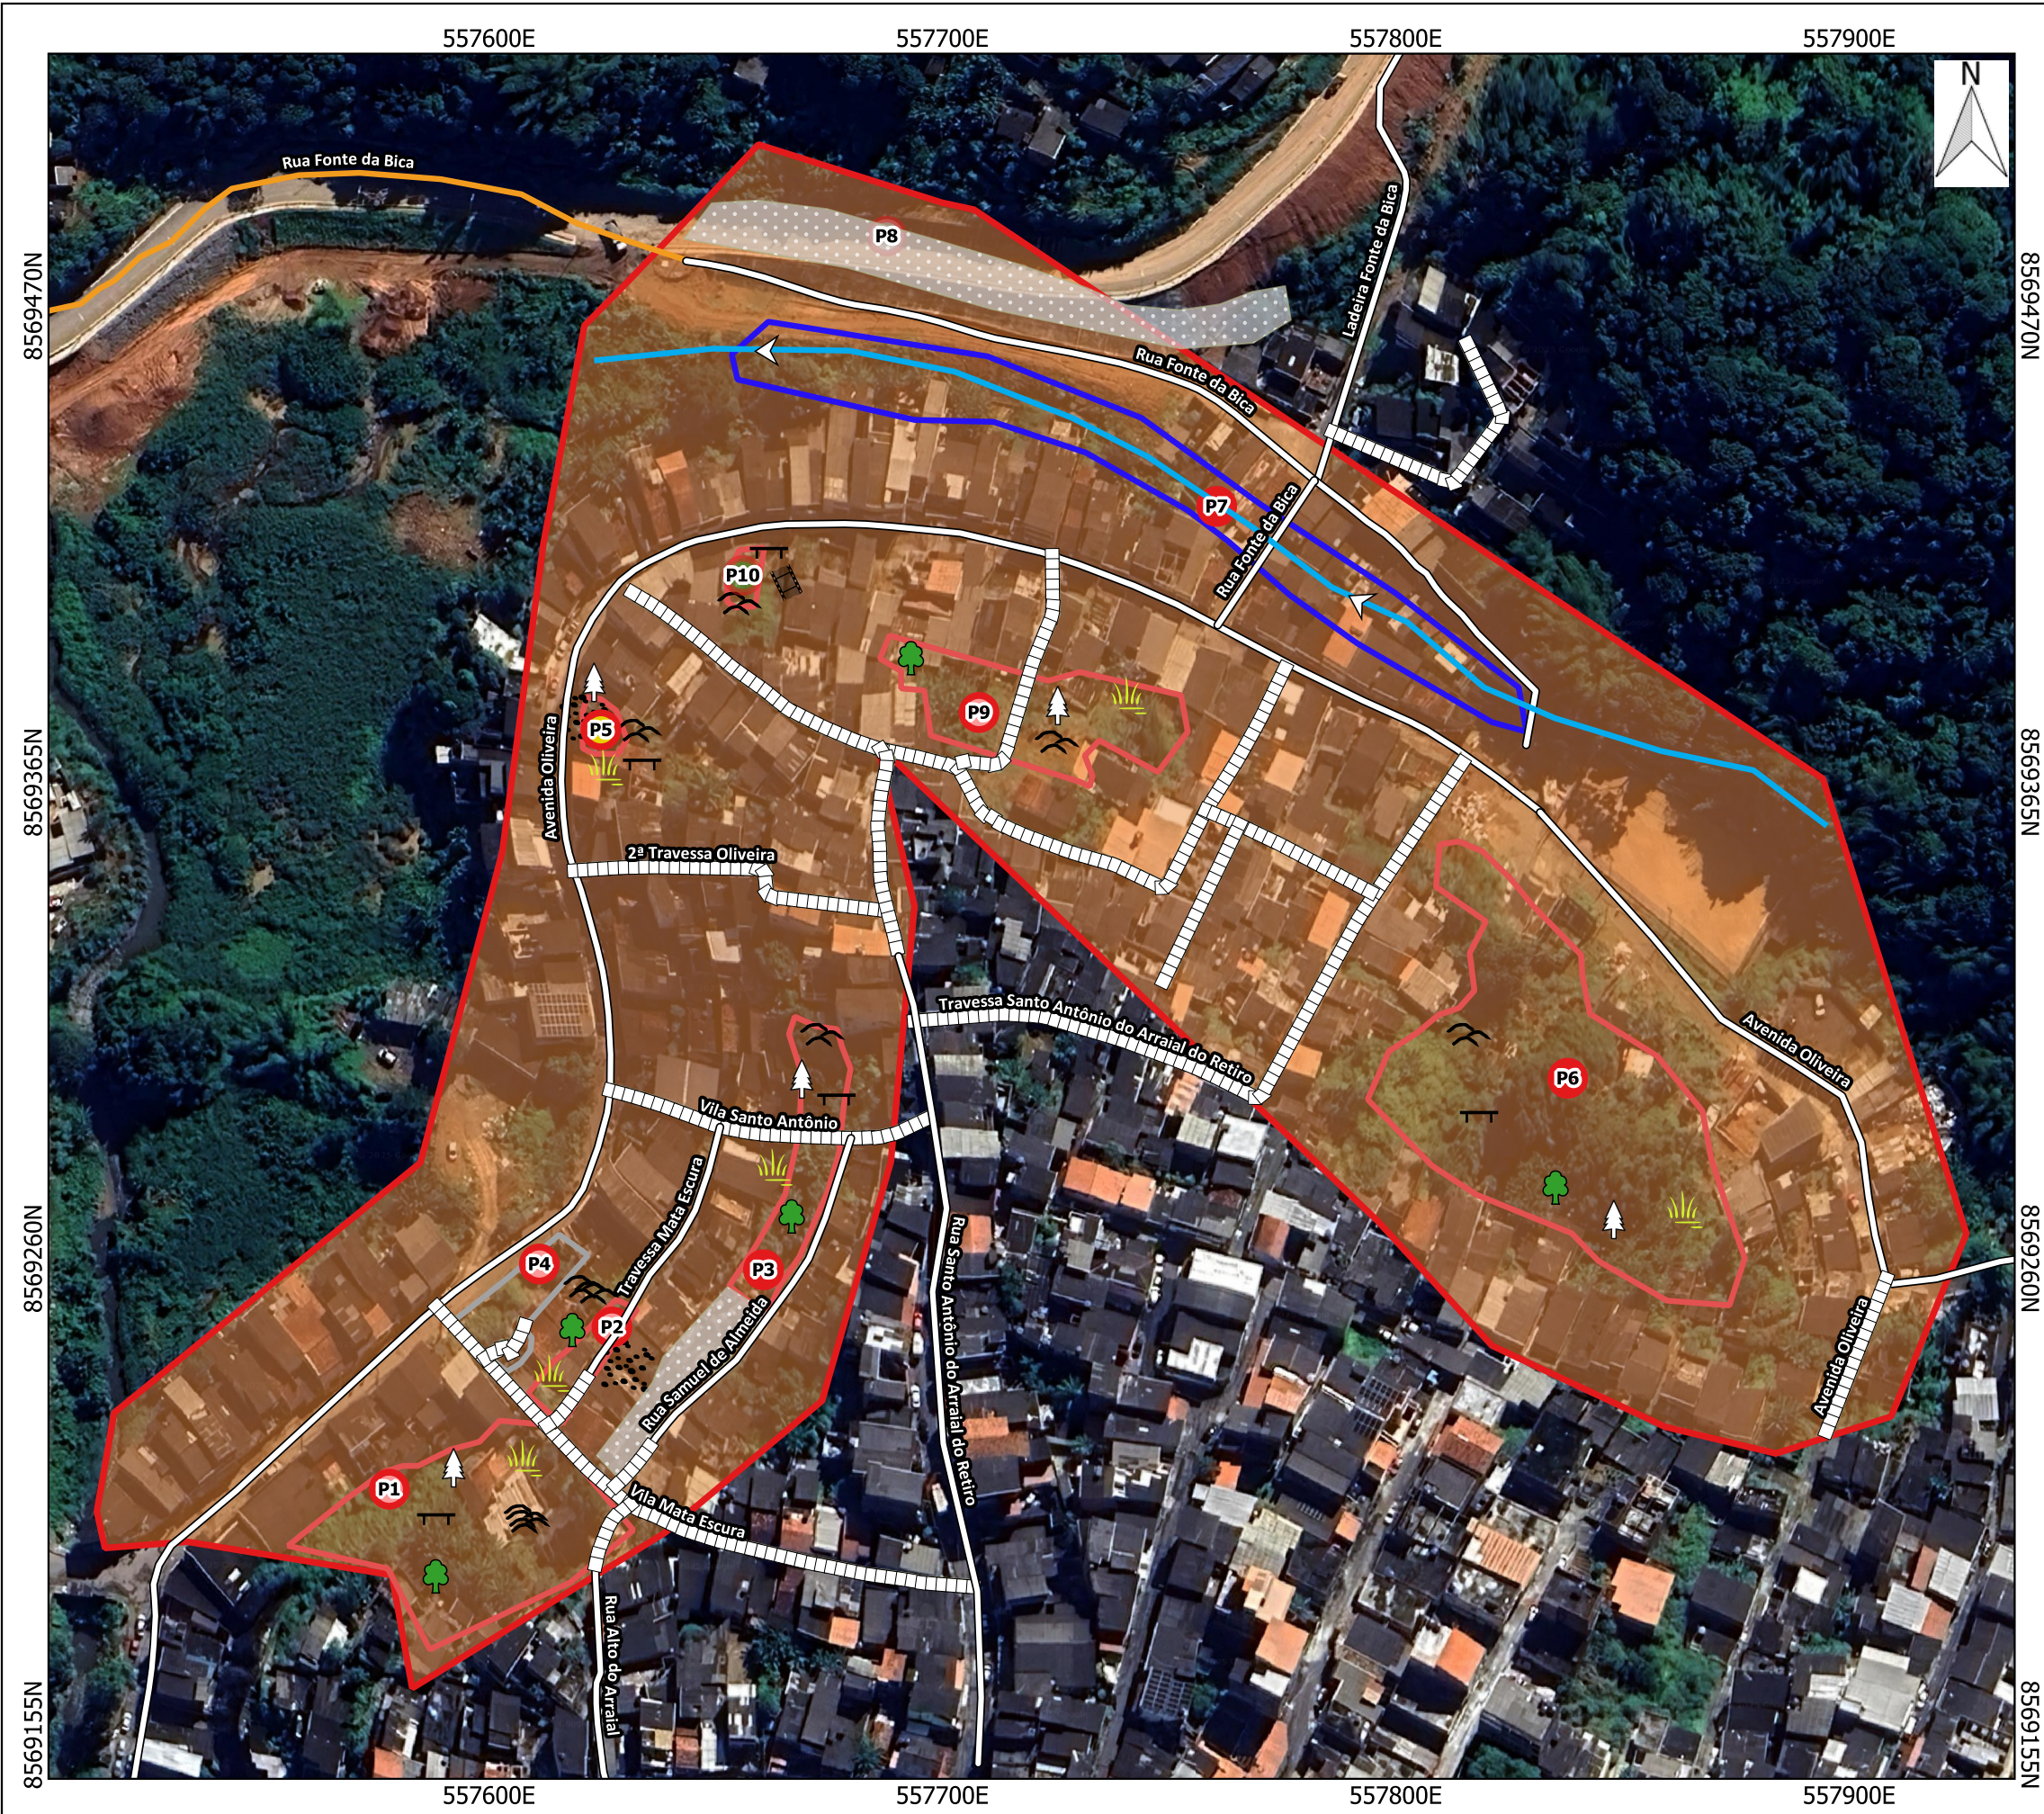

Legenda

Área

Área de Risco

Acesso

Escadaria

Não pavimentada

Pavimentada

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Ponto de Monitoramento

Agravado

Atenuado

Inalterado

Novo

Eliminado

Vegetação

Árvore de Grande Porte

Bananeira

Capim Colonião

Intervenção / Estabilização

Estabilização

Feição Antrópica do Terreno

Lixo/Entulho

Proteção Superficial do Talude

Feição Instabilidade do Terreno

Cicatriz de Deslizamento

Risco

Alagamento

Alto

Deslizamento

Alto

Baixo

OLIVEIRA

ARRAIAL DO RETIRO

0 40 80 m

1:1.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR




SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025

Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DIAGNÓSTICO - OLIVEIRA

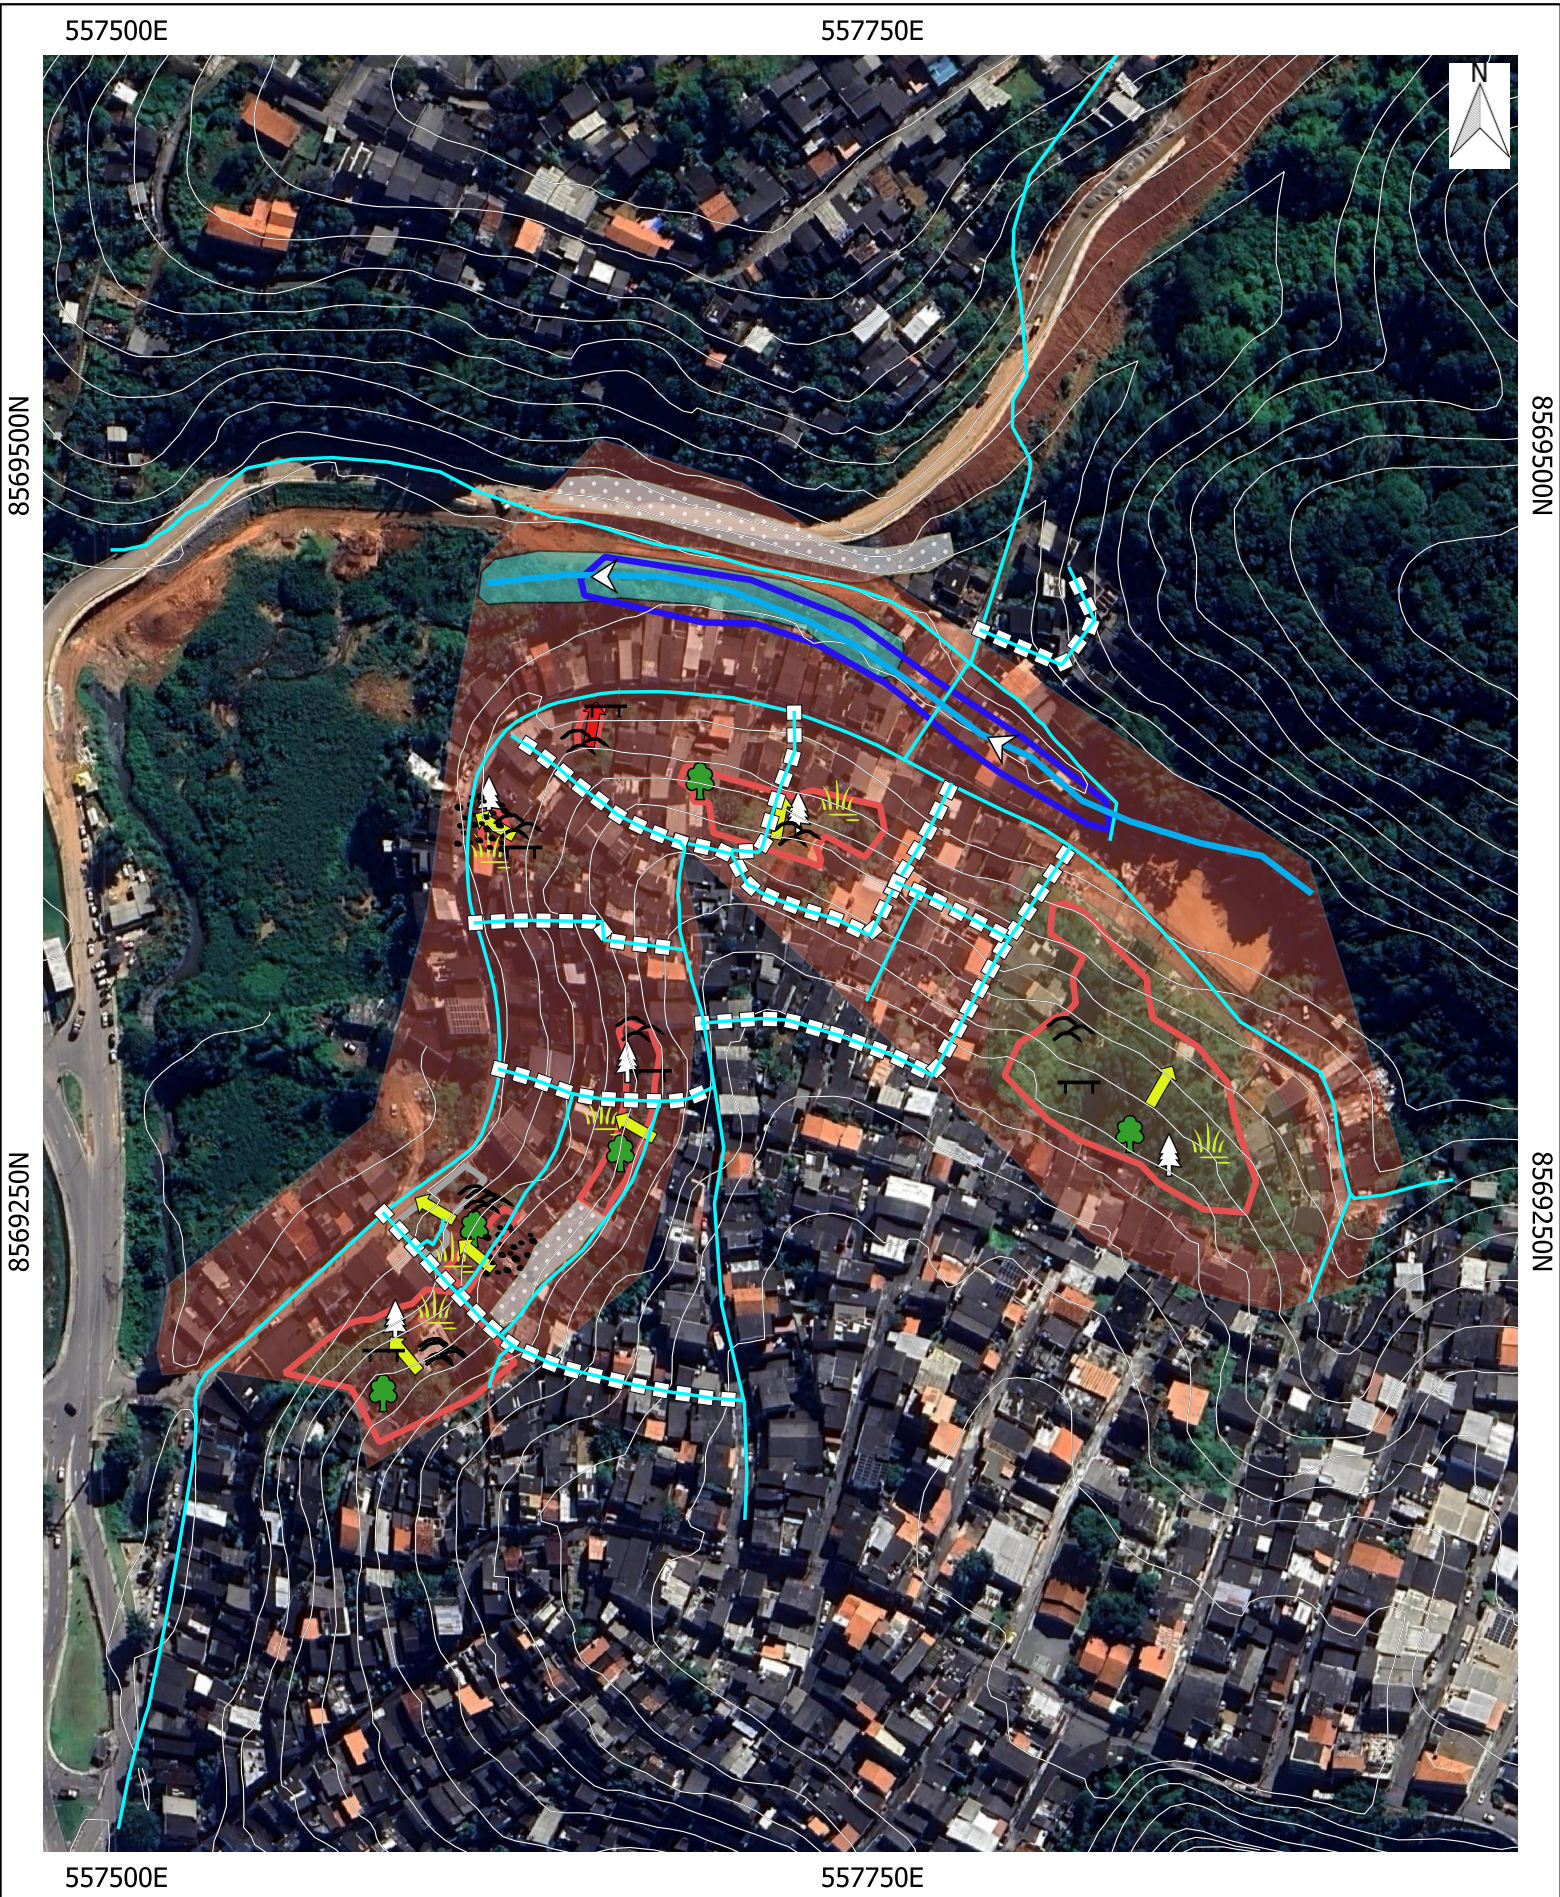

Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Oliveira	1.2 Coordenadas Centroides UTM: 557723 E / 8569335 N
1.3 Endereço Referência: Avenida Oliveira	
1.4 Bairro: Arraial do Retiro	1.5 Prefeitura-Bairro: VIII - Cabula / Tancredo Neves
1.6 Bacia: Camarajipe	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação: Área com 6,81 ha e 1,43 km de perímetro, localizada na região centro-norte da cidade do Salvador. As unidades inseridas nesses Domínios apresentam instabilidade a alta, em um relevo majoritariamente acidentado, sendo alta a susceptibilidade a deslizamento de terra e alta a susceptibilidade a alagamento. A ocupação é estimada em 90 %, consistindo em habitações de até 3 pavimentos de renda média/baixa.

2.2 Geologia e Geotecnia: Do ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida nos Domínios Geológico-Geotécnicos II e IV (Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária e Embasamento Cristalino Pré-cambriano), predominando sobre essas unidades o solo remobilizado com intensa ação antrópica na área.

2.3 Drenagem: Há corpo d'água inserido na poligonal que está parcialmente canalizado. Quanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 80% da área, enquanto a drenagem pluvial abrange aproximadamente 25 % da área.

3. DIAGNÓSTICO

A poligonal apresenta um quadro de alta susceptibilidade a deslizamento e uma região susceptível a alagamento, estando os pontos críticos localizados em regiões ocupadas, onde os imóveis encontram-se muito próximos a áreas vulneráveis ao deslizamento de terra. Há também um histórico de alagamento em um destes pontos, gerando um risco iminente as moradias próximas. Dos dez pontos críticos identificados, um ponto apresenta fatores predisponentes para alagamento e nove para deslizamento, tendo como principal agravante a vulnerabilidade ao acúmulo de lixo/entulho nas redes de esgoto/drenagem e a inexistência da mesma em algumas das vias, contando também com a passagem de um canal aberto na porção norte da poligonal, além instabilidade decorrente da ocupação indevida, gerando talude de corte e promovendo o desconfinamento da encosta.

4. GRAU DE RISCO


Alto

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

João Paulo -Geólogo / Felipe Lobo – Eng. Civil/ Kauan Santana - Estagiário de engenharia civil

Legenda

Feições Erosivas	Vegetação	Inclinação do Talude	Susceptibilidades
Cicatriz de Deslizamento	Árvore de Grande Porte	>= 45	Alto
Feição Instabilidade do Terreno	Bananeira	= 90	Deslizamento
Feição Antrópica do Terreno	Capim Colonião	Geologia	Alto
Lixo/Entulho		Planície de Inundação	Baixo
Intervenção/Estabilização	Infraestrutura	Solo Remobilizado	
Intervenção de Estabilização	Rede Drenagem	Solo Residual	
	Rede de Esgoto		
	Drenagem Natural		
	Sentido do Fluxo		
	Curso d'Água		



1:2.500



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)