


MAPA DE RISCO - PACHECO DE OLIVEIRA

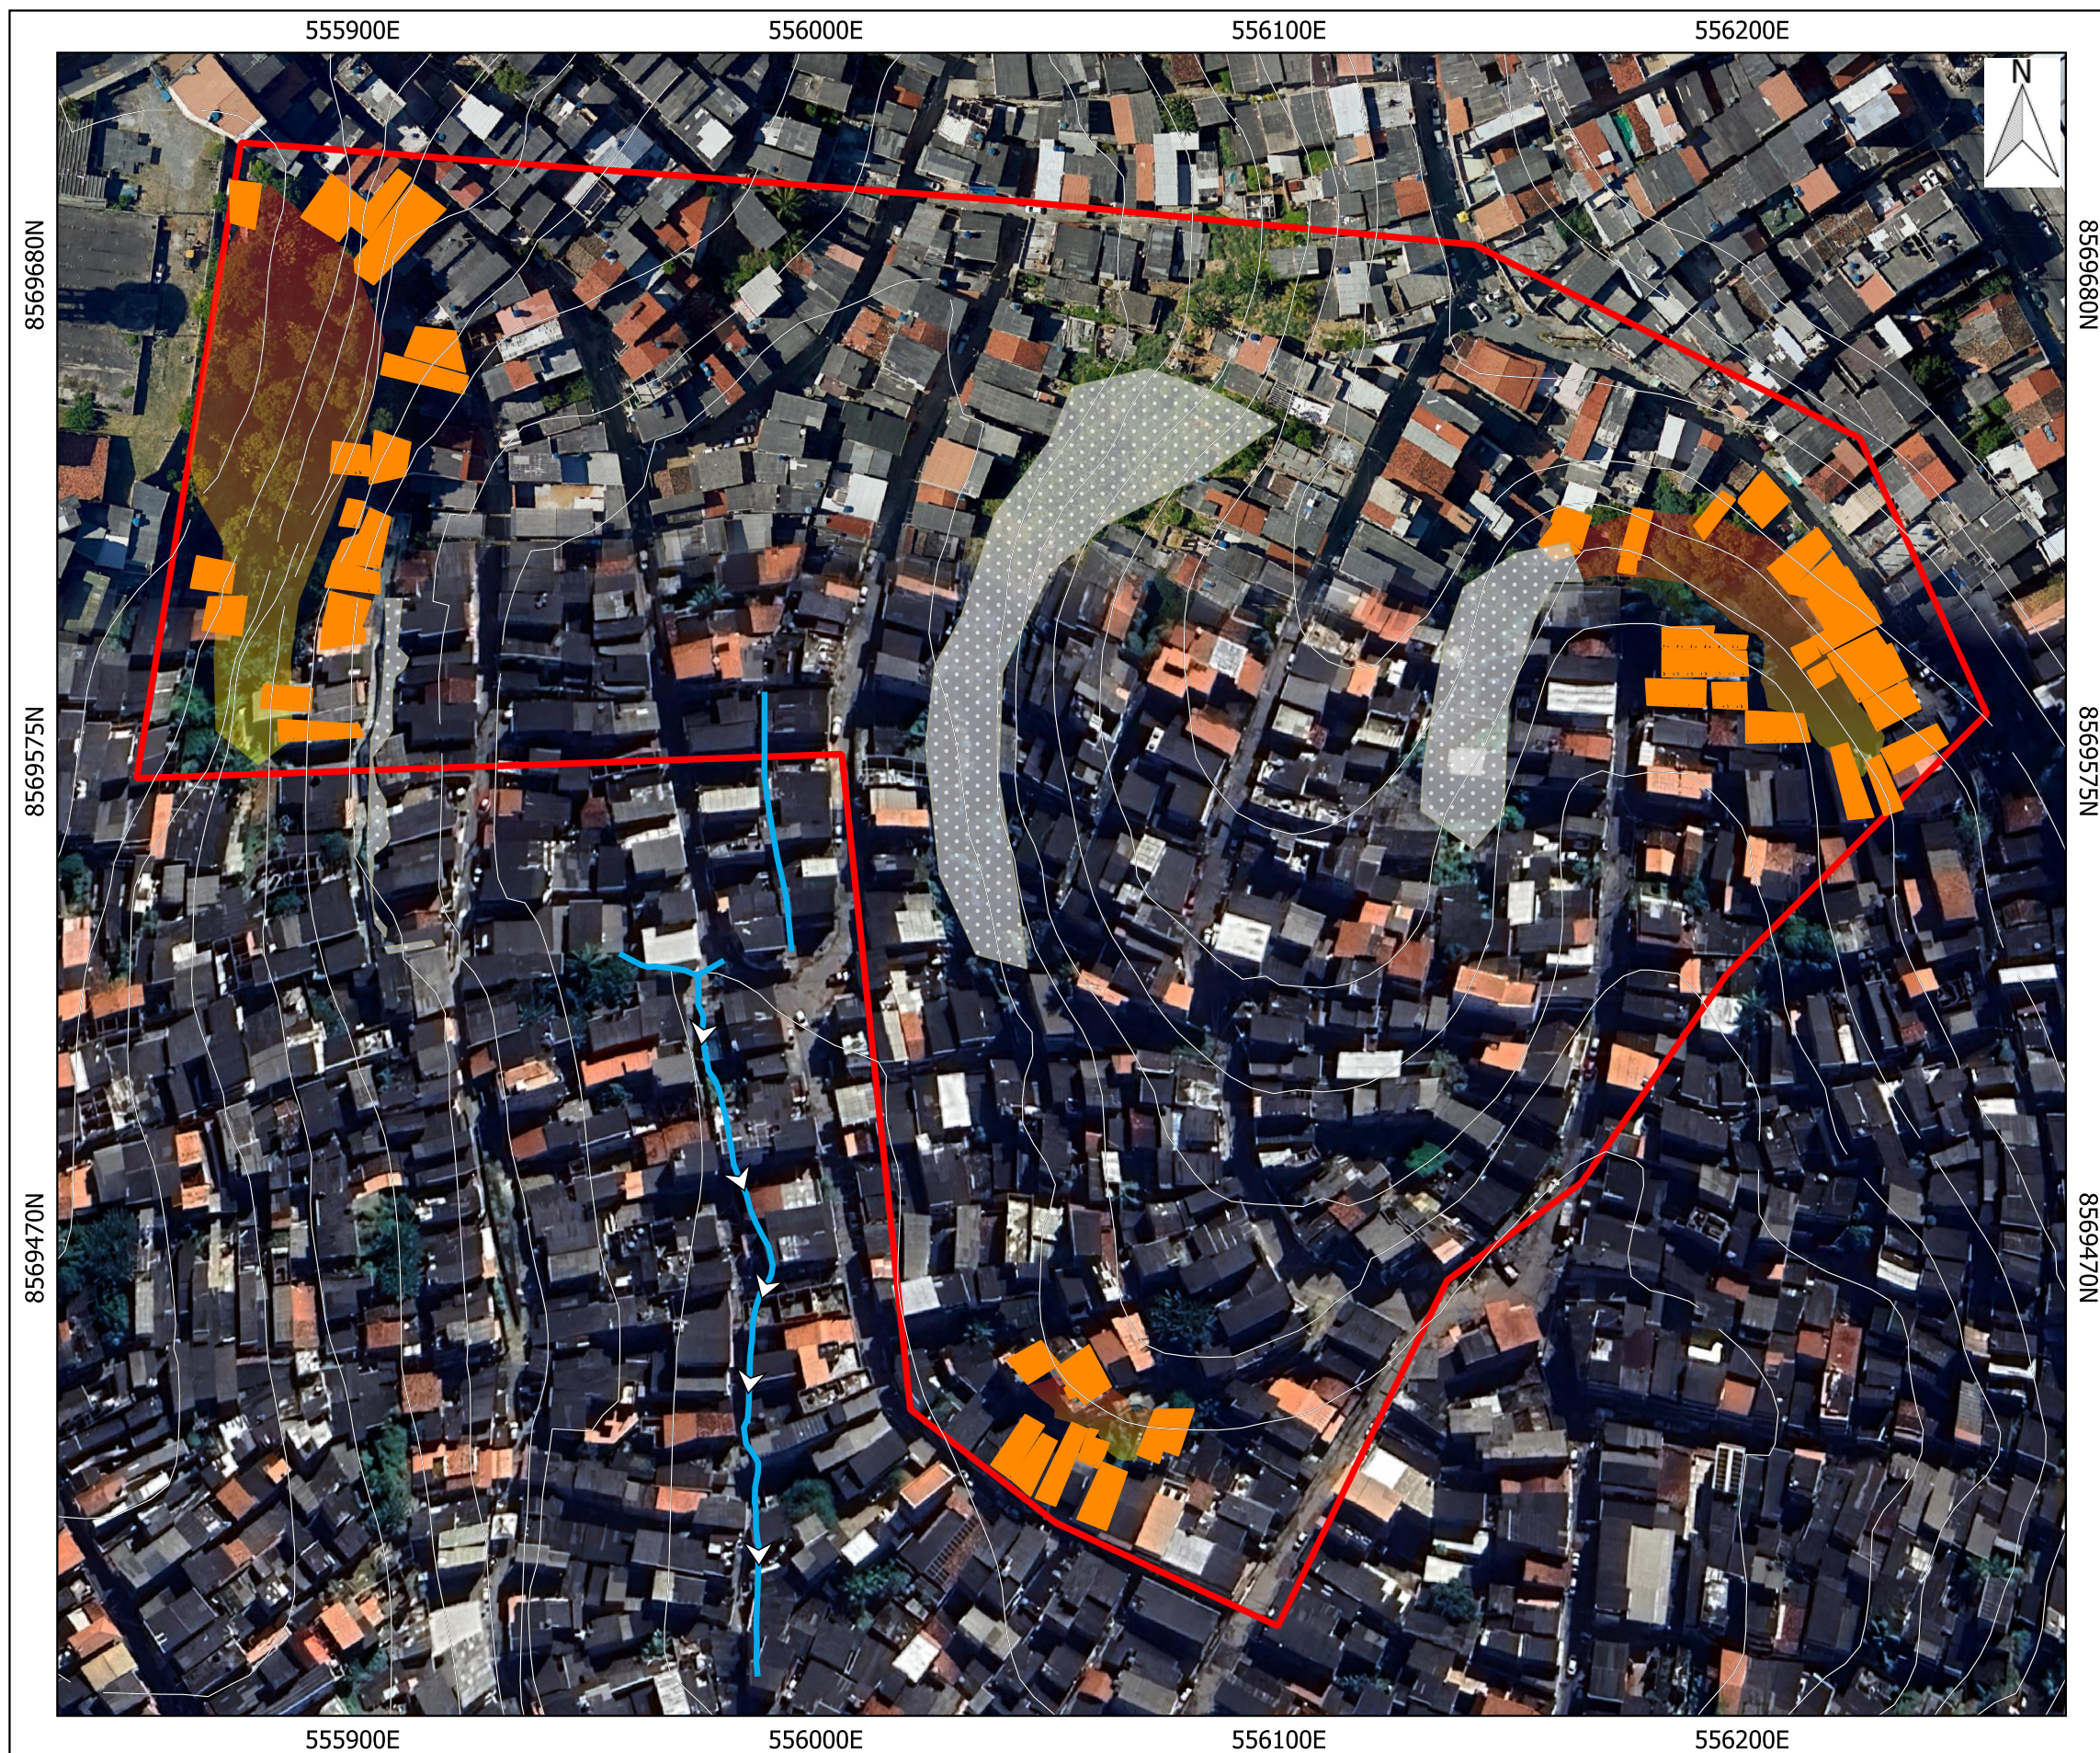

Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Deslizamento

Susceptibilidade

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

PACHECO DE OLIVEIRA
FAZENDA GRANDE DO
RETIRO

0 40 80 m

1:1.500



DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - PACHECO DE OLIVEIRA



Legenda

Área

 Área de Risco

Acesso

☐ Escadaria

— Pavimentada

Drenagem Natural

 Sentido do Fluxo

— Curso d'Água

Ponto de Monitoramento

 Agravado

 Inalterado

Eliminado

Vegetação

 Árvore de Grande Porte

 Bananeira

 **Capim Colonião**

Intervenção / Estabilização

Estabilização

Feição Antrópica do Terreno

 Lançamento de Esgoto

 Lixo/Entulho

 Feição Instabilidade do Terreno

⌏ Cicatriz de Deslizamento

 Ravinas

Risco

Deslizamento

Alto
Médico

PACHECO DE OLIVEIRA

FAZENDA GRANDE DO RETIRO

0 40 80 m

Category	Percentage
Very satisfied	40%

1:1.500

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S

Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)



MAPA DIAGNÓSTICO - PACHECO DE OLIVEIRA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO	
1.1 Denominação: Pacheco de Oliveira	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 556059 E / 8569585 N
1.3 Endereço Referência: Rua Pacheco de Oliveira	
1.4 Bairro: Fazenda Grande do Retiro	1.5 Prefeitura-Bairro: VII - Liberdade / São Caetano
1.6 Bacia: Camarajipe	1.7 Sub-bacia: Em Estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS
2.1 Caracterização e Situação:Área localizada na cidade do Salvador, inserida no Bairro da Fazenda Grande do Retiro, podendo ser alcançada pela Avenida Barros Reis, em seguida acessando a Avenida San Martin. Depois na Rua Lídio dos Santos ingressando na poligonal. O ponto de referência na Rua Pacheco de Oliveira é: 556101.70/8569598.04
2.2 Geologia e GeotecniaDo ponto de vista geotécnico, de acordo com o PDE/2004, a área se encontra inserida nos Domínios Geológico-Geotécnicos II e IV (Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária e Embasamento Cristalino Pré-cambriano), predominando sobre essas unidades o solo remobilizado com intensa ação antrópica na área. A ocupação é estimada em 90 %, consistindo em habitações de até 3 pavimentos de renda média/baixa.
2.3 DrenagemQuanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 100% da área, quanto à drenagem pluvial a mesma apresenta-se satisfatória.

3. DIAGNÓSTICO
Dos quatro pontos críticos identificados, três apresentam risco para deslizamento, tendo como principal agravante a ocupação indevida, gerando talude de corte e promovendo o desconfinamento da encosta, além de lançamento de água servida/esgoto doméstico e descarte de lixo/entulho. Ressalta-se que nenhuma obra foi realizada após o monitoramento feito em Setembro de 2024.

4. GRAU DE RISCO
Alto
5. TÉCNICO RESPONSÁVEL
Adenilso Junior - Geólogo; Hugo Flávio - Chefe do Setor; Gabriel Figueiredo - Arquiteto; Michelle Santos - Eng. Civil

Feições Erosivas

Ravinas

Cicatriz de Deslizamento

Feição Instabilidade do Terreno

Feição Antrópica do Terreno

Lançamento de Esgoto na Encosta

Lixo/Entulho

Intervenção/Estabilização

Intervenção de Estabilização

Fluxo de Água Pluvial

Fluxo Concentrado

Vegetação

Árvore de Grande Porte

Bananeira

Capim Colonião

Infraestrutura

Rede Drenagem

Rede de Esgoto

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Curvas de Nível - 5m

Curvas de Nível - 5m

Inclinação do Talude

>= 45

Geologia

Solo Remobilizado

Susceptibilidades

Deslizamento

Alto

Médio

051,25102,5

1:2.050

DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)