


MAPA DE RISCO - RUA DA GLORIA

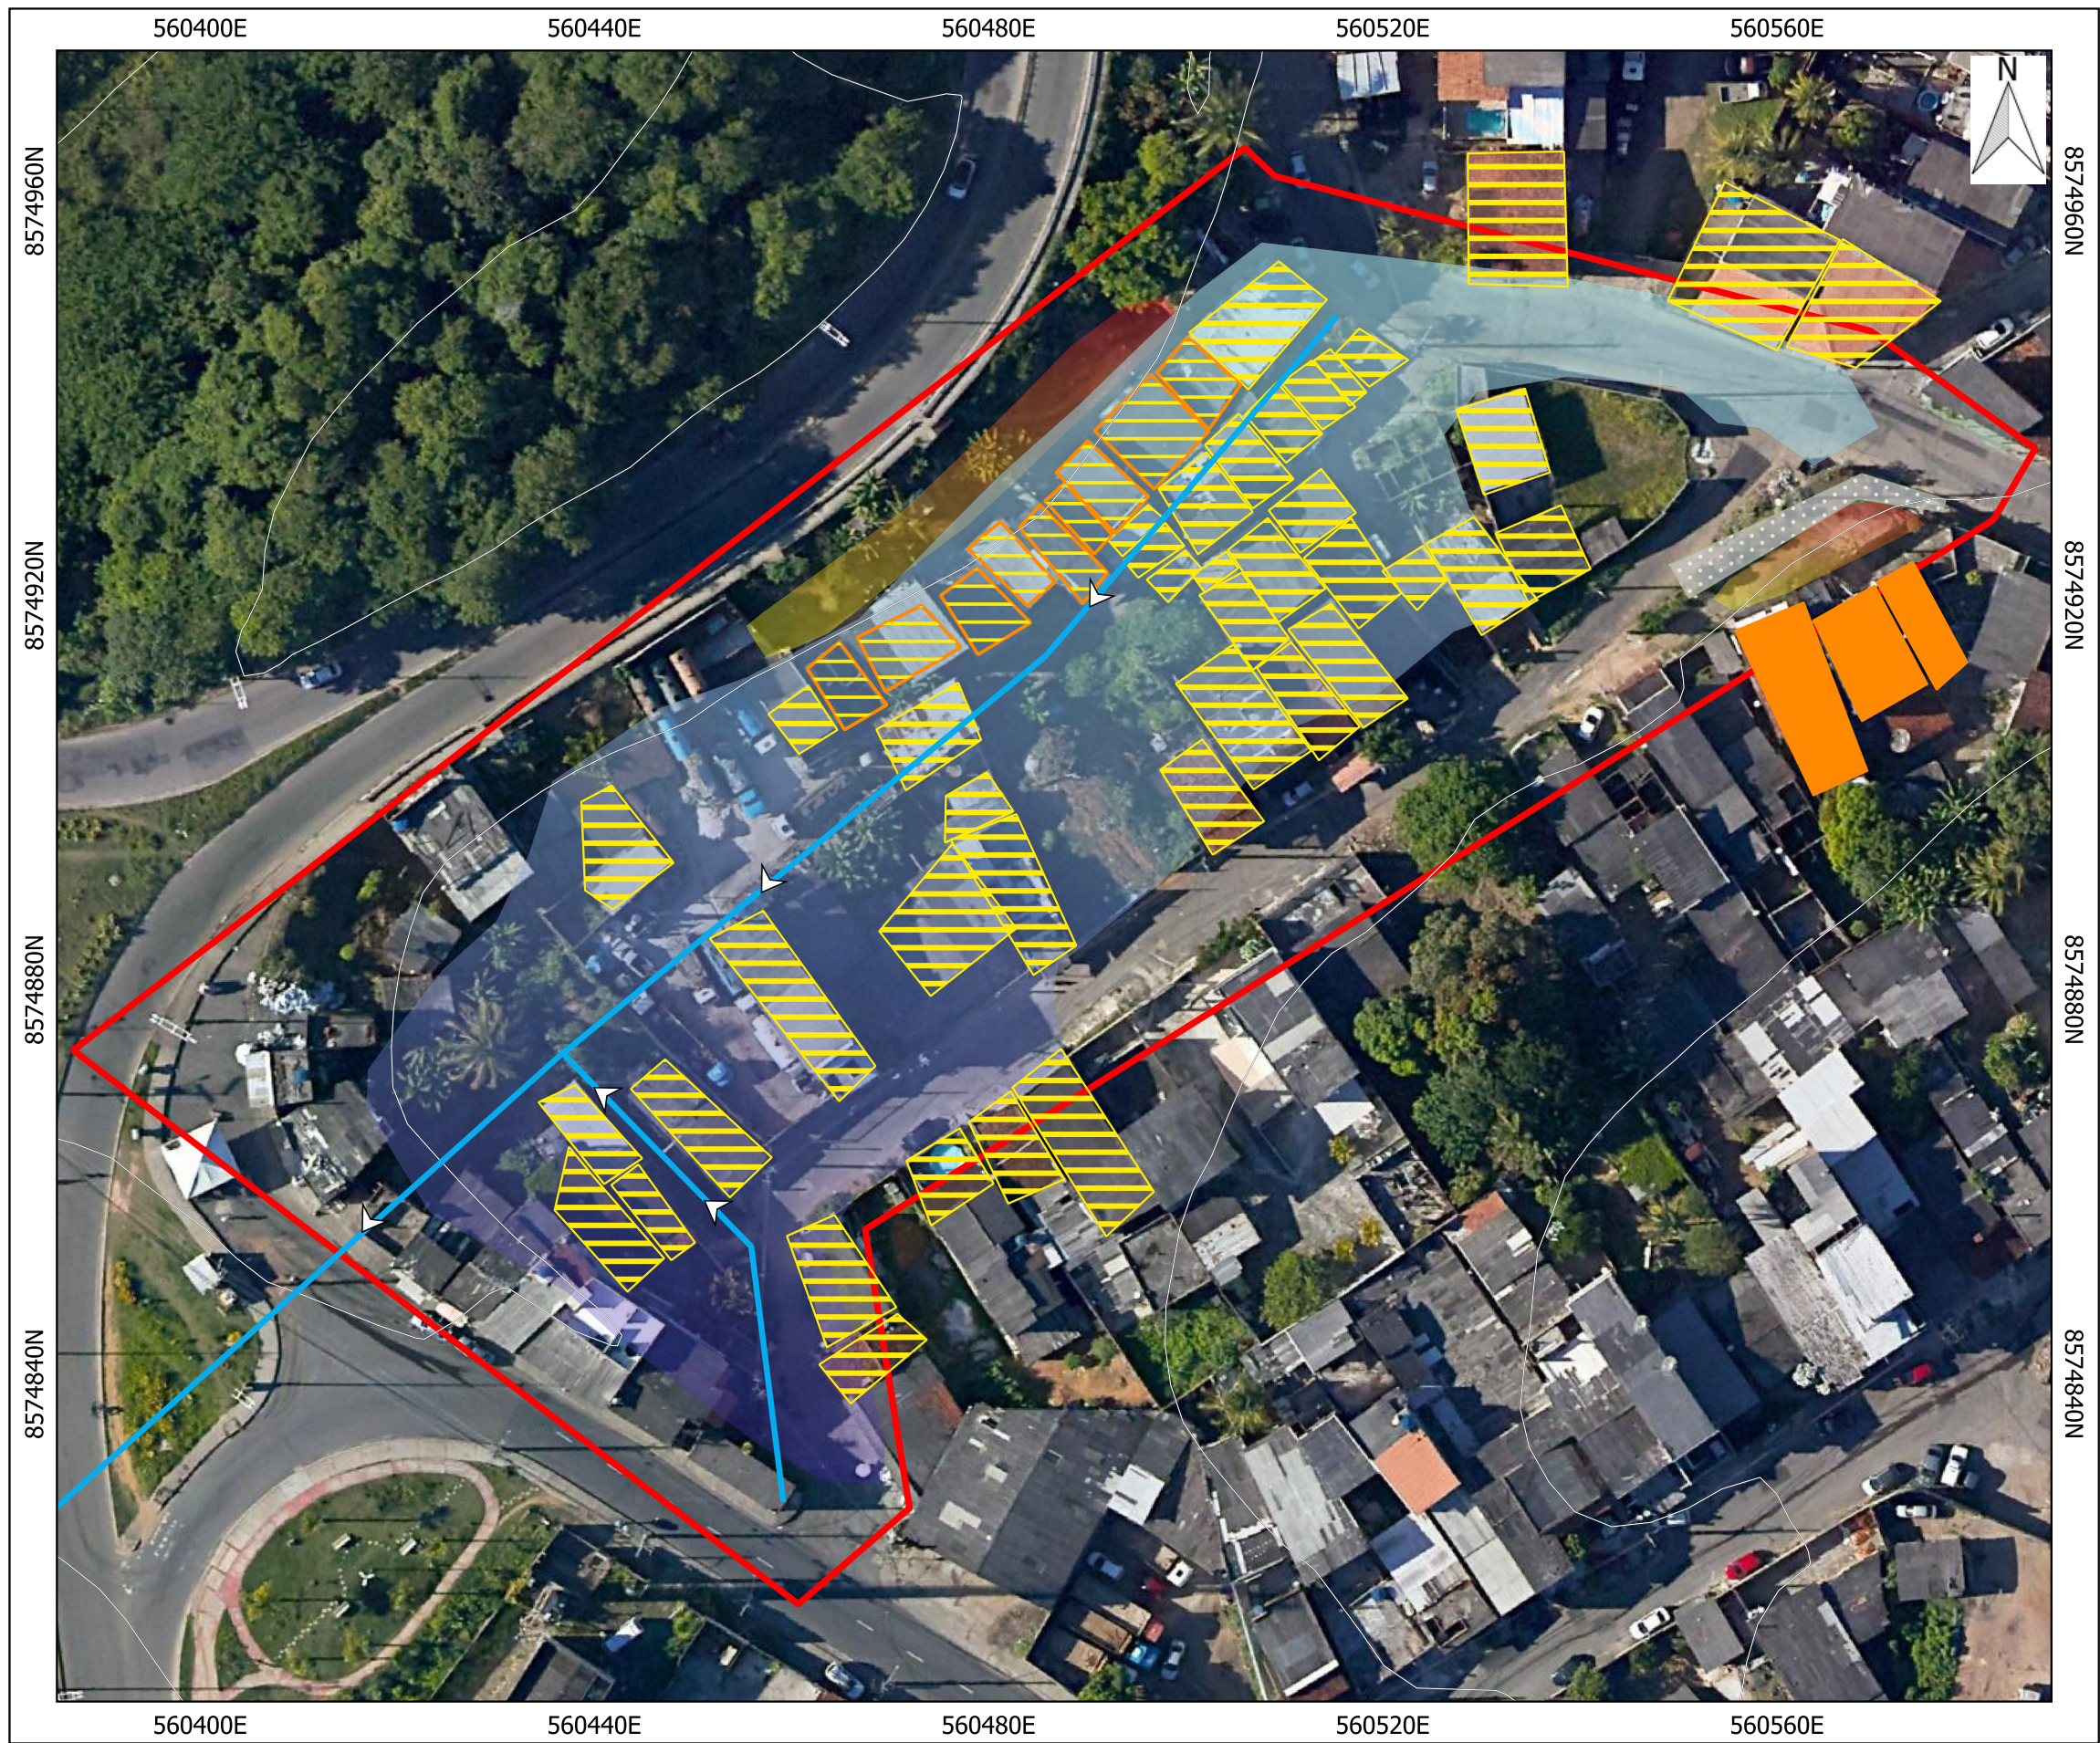

Legenda

Área

Área de Risco

Drenagem Natural

Sentido do Fluxo

Curso d'Água

Risco

Vulnerabilidade

Alagamento

Deslizamento

Alagamento e Deslizamento

Susceptibilidade

Alagamento

Deslizamento

Intervenções Existentes

Estabilização

Topografia

Curvas de Nível (5m)

RUA DA GLORIA

ÁGUAS CLARAS

0 20 40 m

1:700




DEFESA CIVIL DE SALVADOR

SETOR DE MONITORAMENTO DE
ÁREAS DE RISCO - SEMAR

SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satelite (2025)

MAPA DE MONITORAMENTO - RUA DA GLORIA

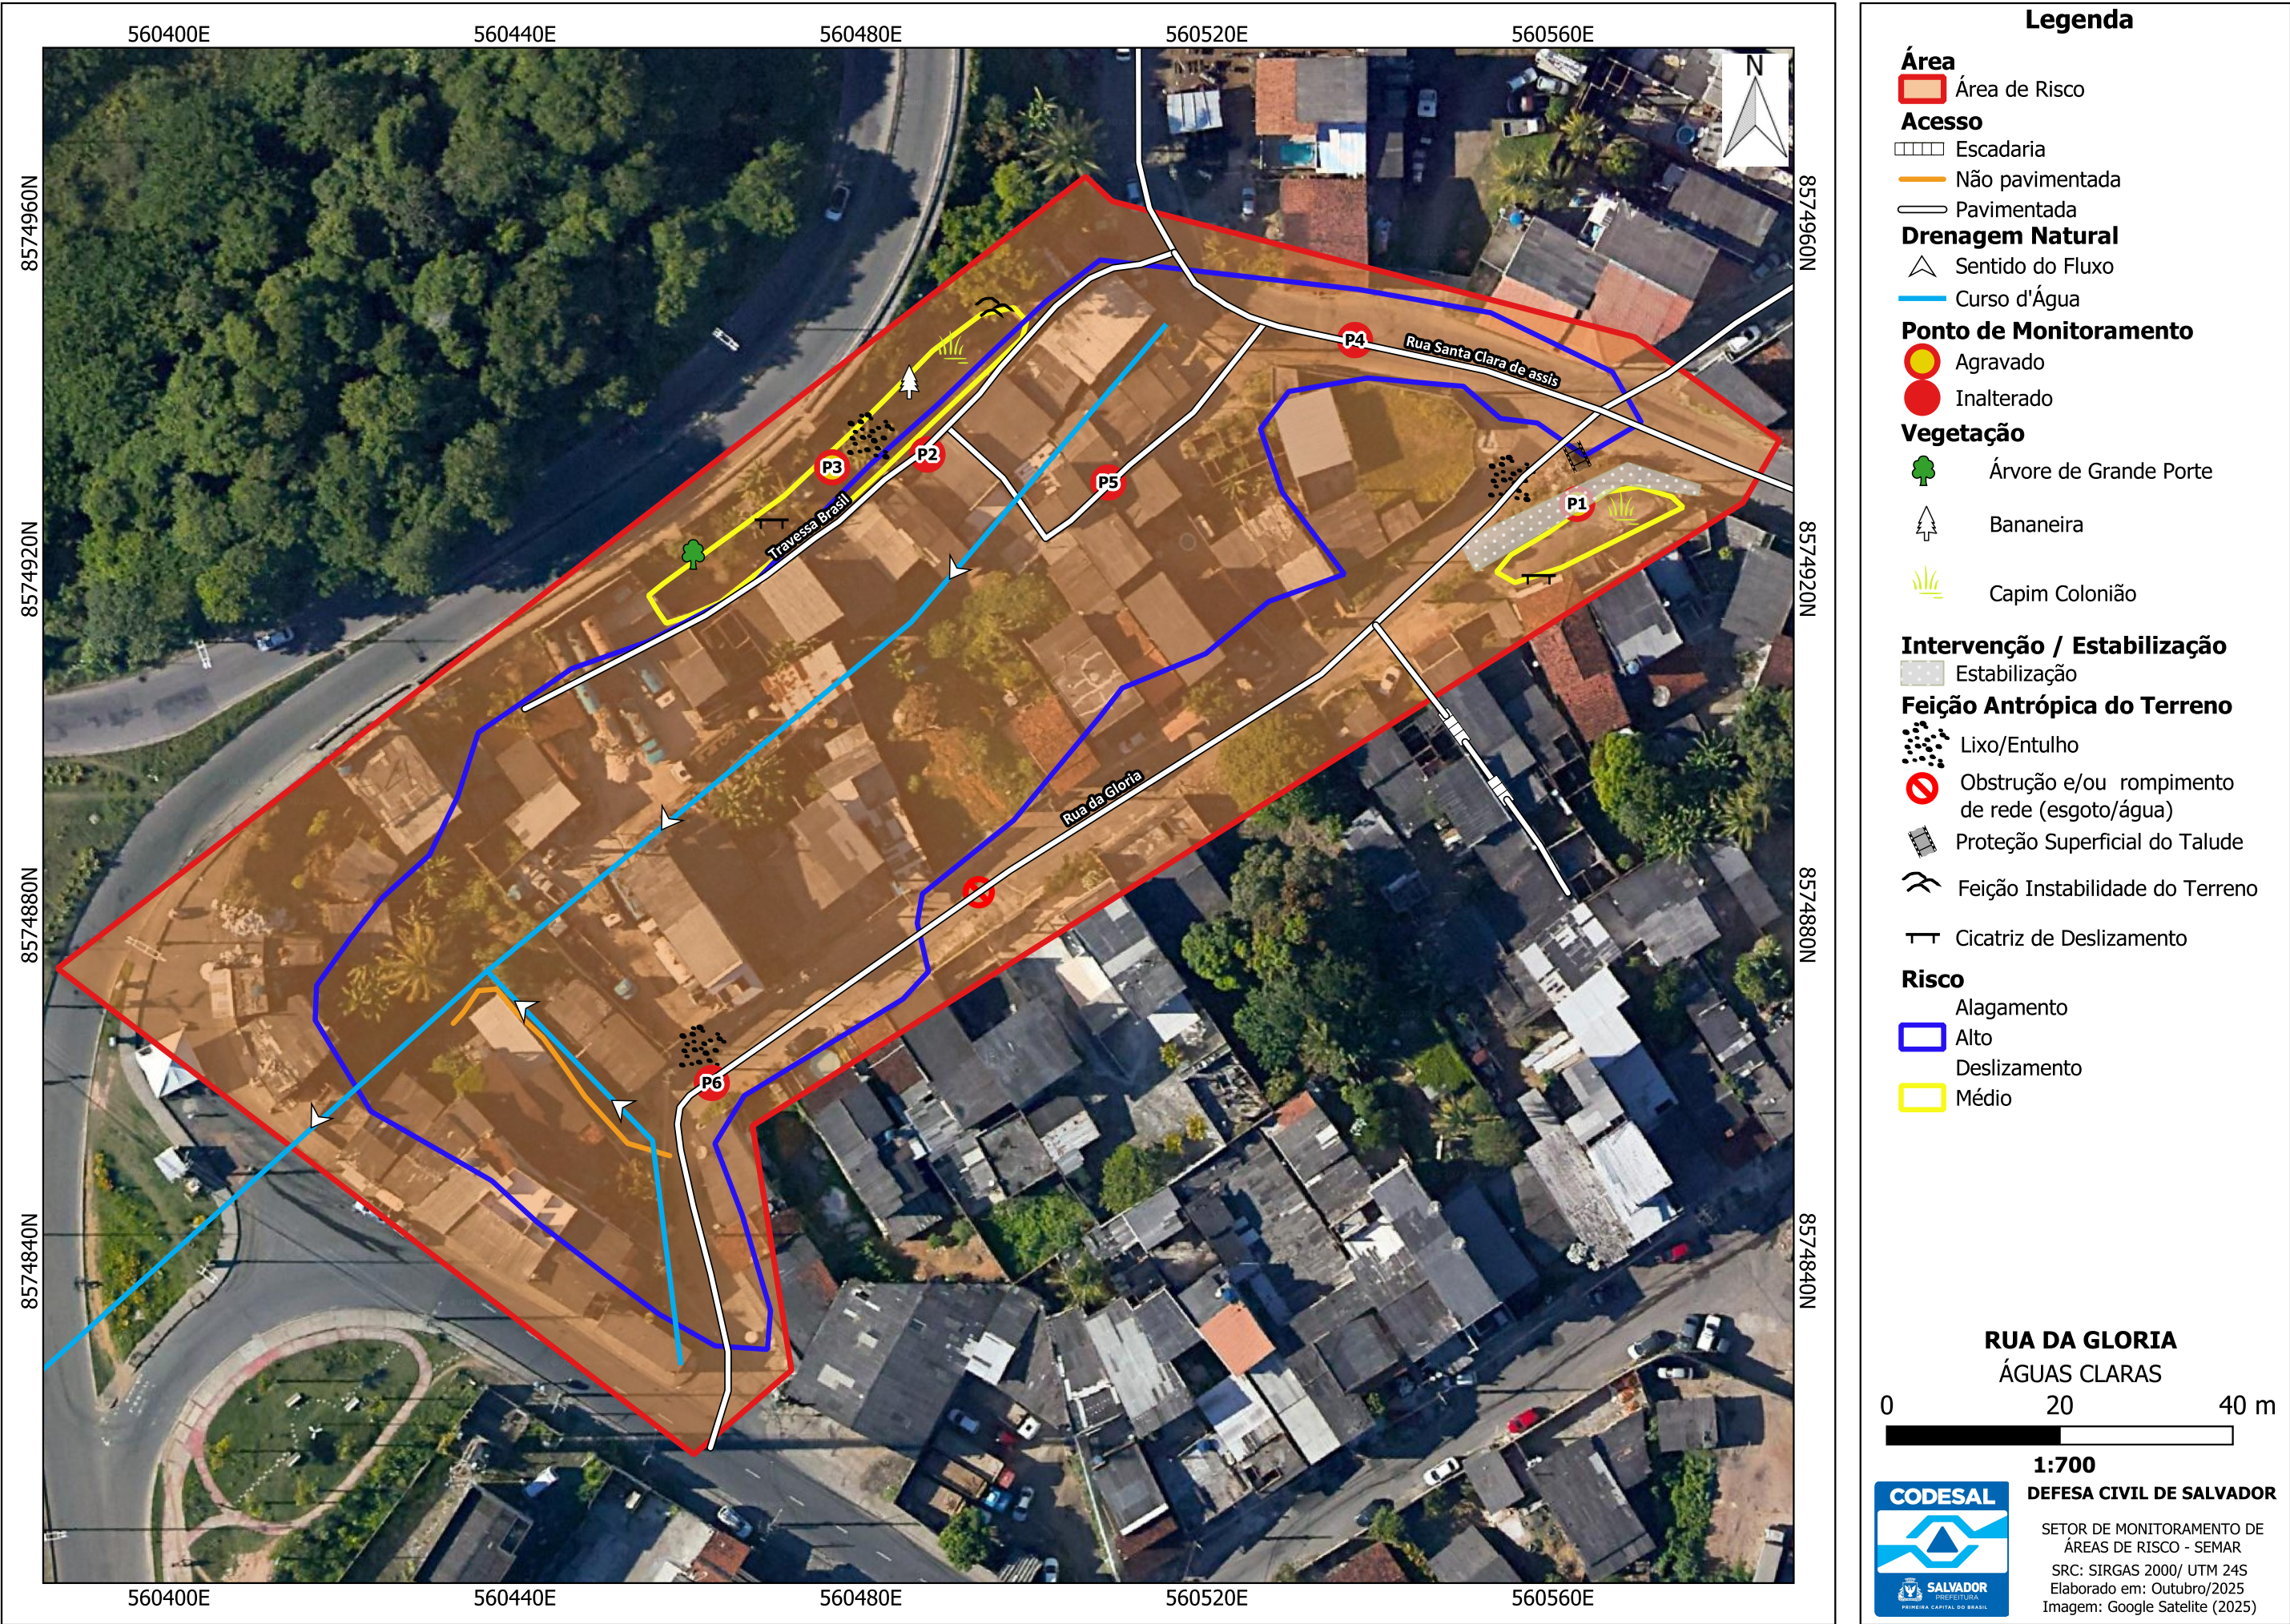

MAPA DIAGNÓSTICO - RUA DA GLORIA



Relatório Diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO

1.1 Denominação: Rua da Glória	1.2 Coordenadas Centroe UTM: 560483 E / 8574900 N
1.3 Endereço Referência: Rua da Glória	
1.4 Bairro: Águas Claras	1.5 Prefeitura-Bairro: III - Cajazeiras
1.6 Bacia: Jaguaribe	1.7 Sub-bacia: Em estudo

2. ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS

2.1 Caracterização e Situação: A área da poligonal possui 12 ha e 517 m de perímetro e, localiza-se na porção norte da cidade, no Bairro Águas Claras, o acesso pode ser através da BR-324, acessando a Rua Lourival Costa, adentrando-se a área pelo quadrante nordeste, na Rua Santa Clara de Assis, em seguida acessando a Rua da Glória. A área apresenta-se 85% ocupada, porém com muito imóveis em situação de abandono devido a situação de alagamento.

2.2 Geologia e Geotecnia: Do ponto de vista geológico-geotécnico, a área se insere no Domínio Geológico-Geotécnico II (Depósitos de Cobertura Sedimentar Continental Terciária da Formação Barreiras). As encostas, em sua maioria, recobertas por material remobilizado em contato com os sedimentos da Formação Barreiras, apresenta baixos valores de resistência ao cisalhamento. As ações antrópicas de ocupação desordenada, desestabilizam os solos no local, e quando no contato geológico supracitado, acentuam as zonas de instabilidade.

2.3 Drenagem: A drenagem natural é um afluente do rio águas claras e tem sentido de fluxo para sudoeste. Apresenta-se predominantemente canalizado, mas possui alguns trechos a céu aberto na porção sudoeste da poligonal, onde há ocorrência de lançamento de água servida e esgoto. Quanto à infraestrutura, a rede de esgotamento abrange aproximadamente 100% da área, enquanto a drenagem pluvial é bastante incipiente, compreende apenas 5% da área.

3. DIAGNÓSTICO

A área possui fatores predisponentes para alagamentos e deslizamentos, caracterizados por uma urbanização intensa dentro de uma planície de inundação do afluente do rio Águas Claras parcialmente canalizado, que em períodos chuvosos extravasa e inunda os imóveis do entorno. Associado aos alagamentos, há um talude de corte na travessa Brasil de pequena altura, porém com baixa resistência ao cisalhamento e de fácil desagregação, pela friabilidade do material geológico. Além disso, próximo ao entroncamento da Rua da Glória com a Rua Santa Clara de Assis há um muro rompido, com descarte de lixo e cicatriz com lona. Devido aos fatores predisponentes classifica-se a área como média susceptibilidade a deslizamento e alagamento.

4. GRAU DE RISCO


Médio

5. TÉCNICO RESPONSÁVEL

Ariana Oliveira – Geóloga / Michelle Santos - Engenheira Civil / Marcelo de Jesus – Geólogo / Kauan Oliveira - Estagiário de Eng. Civil / Luccas Leon - Estagiário de Geologia

Legenda

Feições Erosivas └─ Cicatriz de Deslizamento └─ Feição Instabilidade do Terreno	Vegetação └─ Árvore de Grande Porte └─ Bananeira └─ Capim Colonião	Susceptibilidades Alagamento Alto Deslizamento Médio
Feição Antrópica do Terreno └─ Lixo/Entulho └─ Obstrução e/ou rompimento de rede (esgoto/água)	Infraestrutura └─ Rede Drenagem └─ Rede de Esgoto	Inclinação do Talude = 90 Geologia Planície Aluvionar Solo Remobilizado
Intervenção/Estabilização └─ Intervenção de Estabilização	Drenagem Natural └─ Sentido do Fluxo └─ Curso d'Água	



1:1.500



DEFESA CIVIL DE SALVADOR
SETOR DE MONITORAMENTO DE ÁREAS DE RISCO - SEMAR
SRC: SIRGAS 2000/ UTM 24S
Elaborado em: Outubro/2025
Imagem: Google Satellite (2025)